

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49
Kier. inspekcji Od górnej studni

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Zlecenie nr.

Podst. insp. Ocena stanu technicznego
Rodz. insp. Dokładna - pomiar spadku
Kaseta nr. 127
Video pocz. 000000
Video kon. 001005
Kształt kan. okrągły
Wysokość 350 mm
Szerokość 350 mm
Dł. rur 1,00 m
Kanał nr.
Rok budowy 1896
Dł. odcinka 62,91 m
Dł. inspekcji 24,70 m

Miejscowość SZCZECIN
Dzielnica
Ulica JAGIELLOŃSKA
Właściciel ZWIK
Operator STEFAN NOWICKI
Obserwator
Położenie Droga publiczna
Rodz. kanału Kanał ogólnospławny
Rodz. własn. Odcinek jest własnością ZWiK
Materiał Kamionka
Powłoka wewn.

Komentarz: KLASA 0 - KONIECZNY NATYCHMIASTOWY REMONT

Foto Video Odl./m G ATV Tekst

029	000000	2,00		HA	początek odcinka
030	000014	2,20		BTB-	pęknięcie, zawal kanału, widoczna ziemia
031	000041	2,50		SRBR	rysa w przukanaliku, widoczna ziemia; przykanalik, z prawej
032	000108	3,00		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
033	000146	3,70		SRBR	rysa w przukanaliku, widoczna ziemia; przykanalik, z prawej
034	000221	4,70		BW--	pęknięta ściana kanału
035	000246	5,40		SRBL	rysa w przykanaliku, widoczna ziemia; przykanalik, z lewej
036	000309	5,50		BWBO	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry
037	000348	6,40		BW--	pęknięta ściana kanału
038	000410	7,30		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
039	000428	7,70		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
	000457	8,40		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
040	000457	8,40		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
041	000615	15,20		S--R	przykanalik, z prawej
042	000641	15,80		S--L	przykanalik, z lewej
043	000709	17,60		BWB-	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia
044	000752	19,90		BW--	pęknięta ściana kanału
045	000831	22,40		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
046	000905	24,70		W--S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,20m
	001005	24,70		IAB	inspekcja przerwana
	001005	24,70		IR	inspekcja możliwa po oczyszczeniu kanału
	001005	24,70		TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)

Grafika spadków

Odcinek

0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48

Dolna studnia 0357-s49


Dł. inspekcji 24,70m

Dł. odcinka 62,91m

Kier. inspekcji Od górnej studni

Insp. nr. 1.470

Data insp. 26.01.00

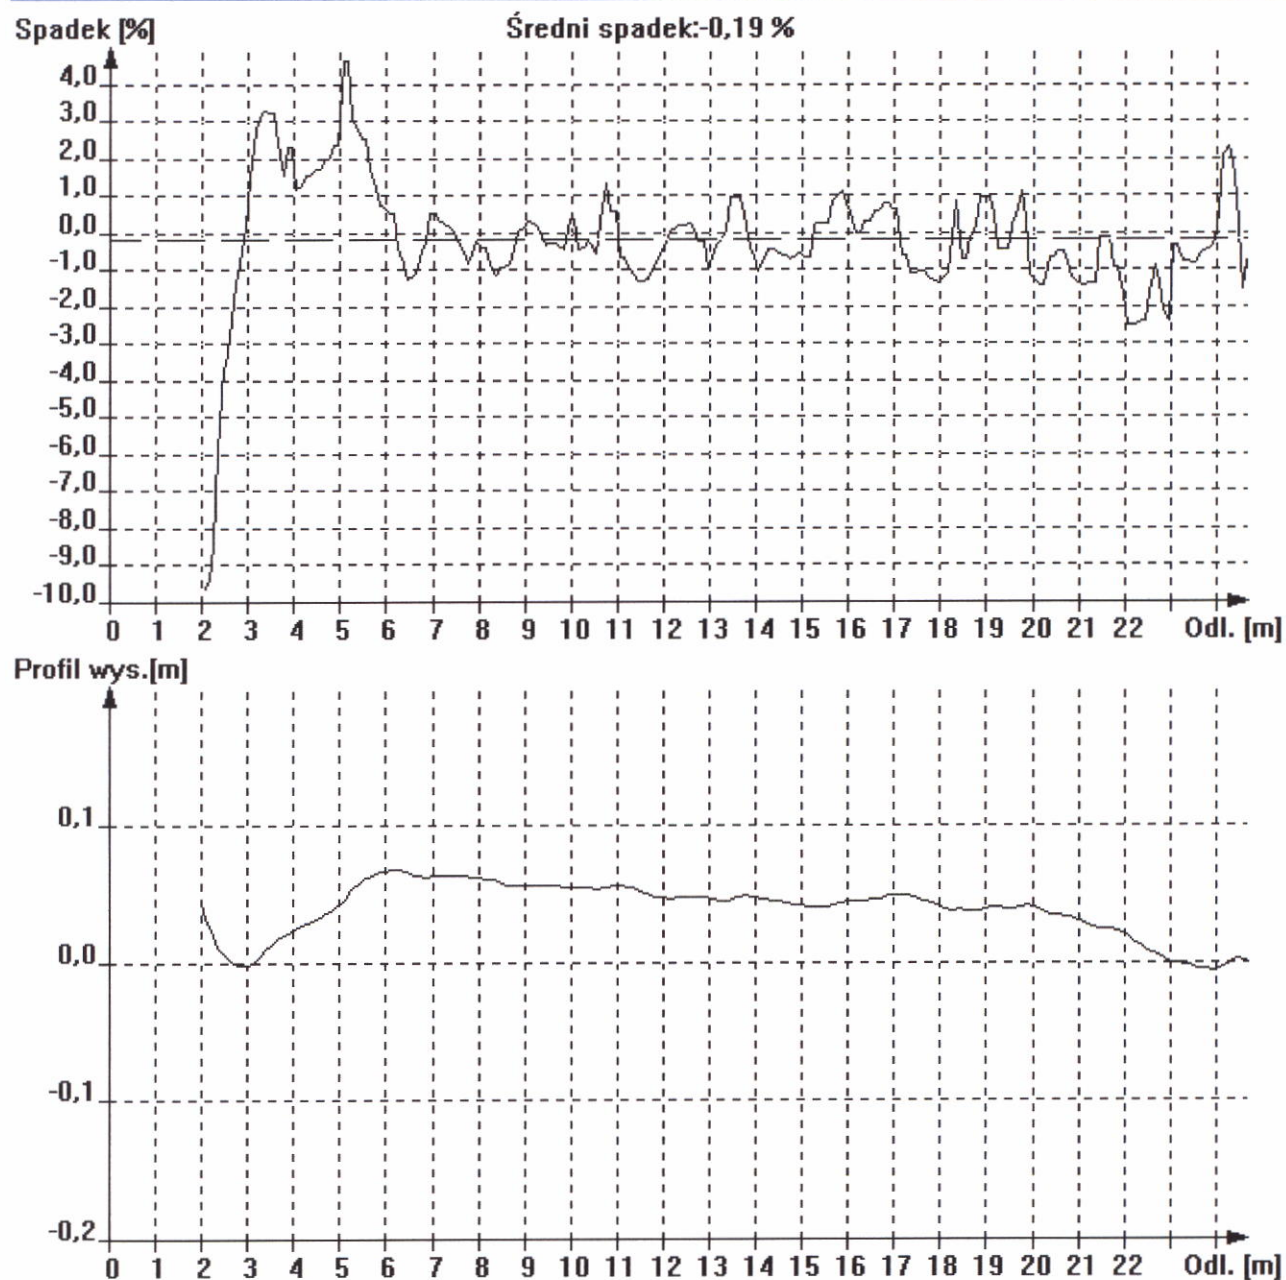

Grafika odcinka

Odcinek

0357-s49 0357--s48

Zlecenie nr.

Górna studnia

0357--s48

Dolna studnia

0357-s49

Kier. inspekcji

Od górnej studni

Insp. nr.

1.470

Data insp.

26.01.00

Kaseta nr. 127

Kształt kan. okrągły

Wysokość 350 mm

Szerokość 350 mm

Dł. rur 1,00 m

Dł. odcinka 62,91 m

Dł. inspekcji 24,70 m

Kanał nr.

Miejscowość

SZCZECIN

Ulica

JAGIELLOŃSKA

Operator

STEFAN NOWICKI

Skala 1/ 500

Str. grafiki

1

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
				0357--s48
029	000000	2.00	HA	początek odcinka
030	000014	2.20	BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
031	000041	2.50	SRBR	rysa w przykanaliku, widoczna ziemia; przykanalik, z prawej
032	000108	3.00	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
033	000146	3.70	SRBR	rysa w przykanaliku, widoczna ziemia; przykanalik, z prawej
034	000221	4.70	BW-	pęknięta ściana kanału
035	000246	5.40	SRBL	rysa w przykanaliku, widoczna ziemia; przykanalik, z lewej
036	000309	5.50	BWBO	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry
037	000348	6.40	BW-	pęknięta ściana kanału
038	000410	7.30	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
039	000428	7.70	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
	000457	8.40	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
040			BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
041	000615	15.20	S-R	przykanalik, z prawej
042	000641	15.80	S-L	przykanalik, z lewej
043	000709	17.60	BWB-	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia
044	000752	19.90	BW-	pęknięta ściana kanału
045	000831	22.40	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek	Górna studnia	0357--s48	Insp. nr.	1.470
0357-s49 0357--s48	Dolna studnia	0357-s49	Data insp.	26.01.00
Zlecenie nr.	Kier. inspekcji	Od górnej studni		
001005	' 24.70 IAB	inspekcja przzerwana		
	IR	inspekcja możliwa po oczyszczeniu kanału		
	TVS	kamera nie może jechać dalej [stop]		
046	000905	W-S	spiętrzenie ścieków , wys. = 0,2m	

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

początek odcinka

Foto nr 029

Video 000000

Odległość /m 2,00

ATV HA



Kaseta nr. 127

pęknięcie, zawał kanału, widoczna
ziemia

Foto nr 030

Video 000014

Odległość /m 2,20

ATV BTB-



Kaseta nr. 127

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

rysa w przukanaliku, widoczna
ziemia; przykanalik, z prawej

Foto nr 031

Video 000041
Odległość /m 2,50

ATV SRBR




Kaseta nr. 127

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 032

Video 000108
Odległość /m 3,00

ATV SNML

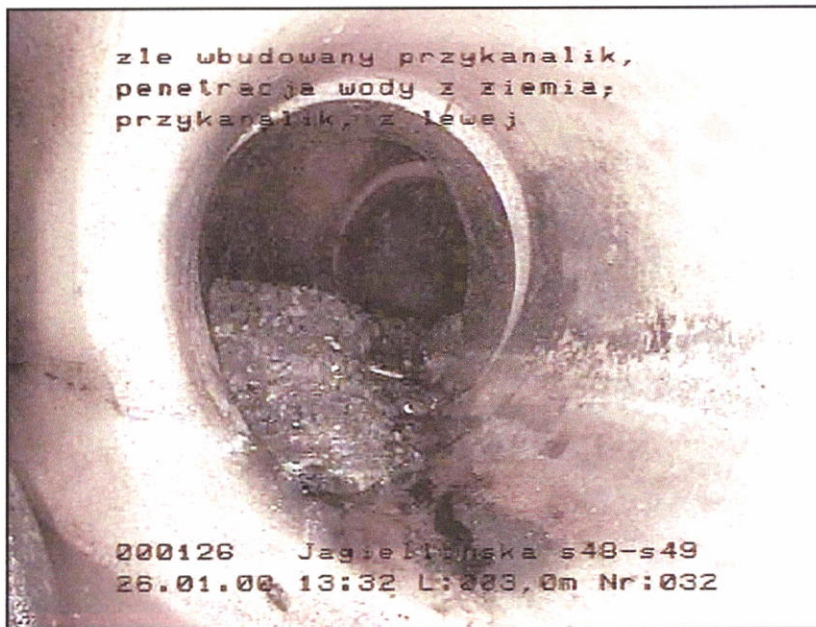

Kaseta nr. 127

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

rysa w przukanaliku, widoczna
ziemia; przykanalik, z prawej

Foto nr 033

Video 000146
Odległość /m 3,70

ATV SRBR




Kaseta nr. 127

pęknięta ściana kanału

Foto nr 034

Video 000221
Odległość /m 4,70

ATV BW--

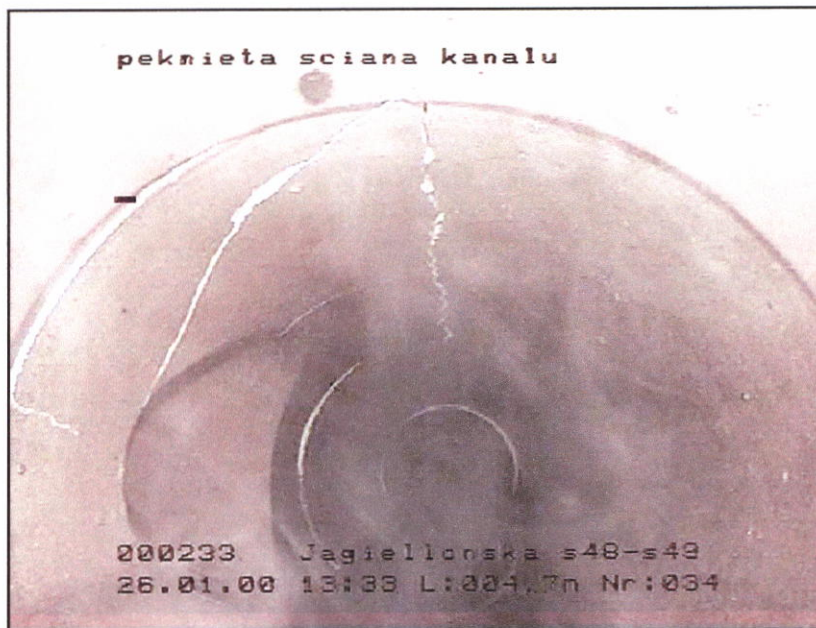

Kaseta nr. 127

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

rysa w przykanaliku, widoczna
ziemia; przykanalik, z lewej

Foto nr 035

Video 000246
Odległość /m 5,40

ATV SRBL




Kaseta nr. 127

pęknięta ściana kanału, widoczna
ziemia, z góry

Foto nr 036

Video 000309
Odległość /m 5,50

ATV BWBO

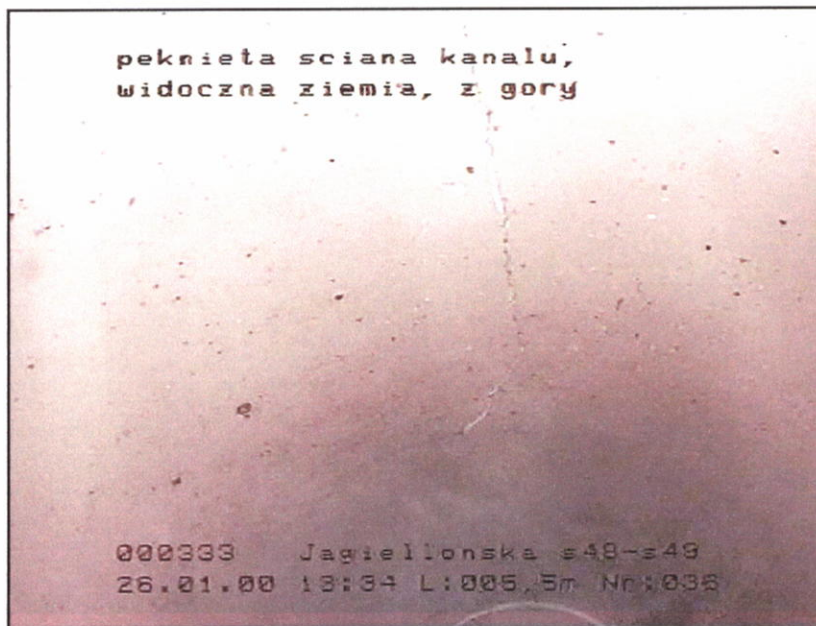

Kaseta nr. 127

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 037

Video 000348
Odległość /m 6,40

ATV BW--




Kaseta nr. 127

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 038

Video 000410
Odległość /m 7,30

ATV BW-O

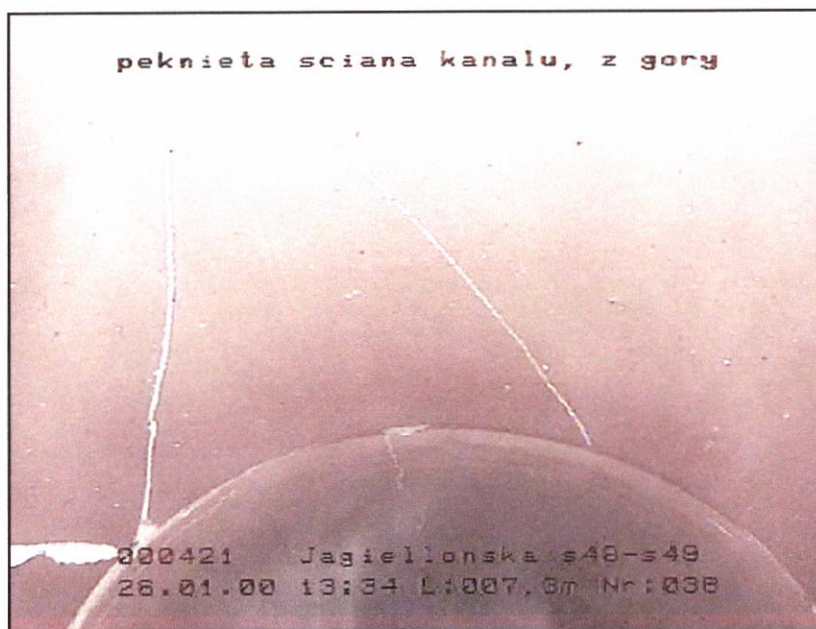

Kaseta nr. 127

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 039

Video 000428
Odległość /m 7,70

ATV BW-O

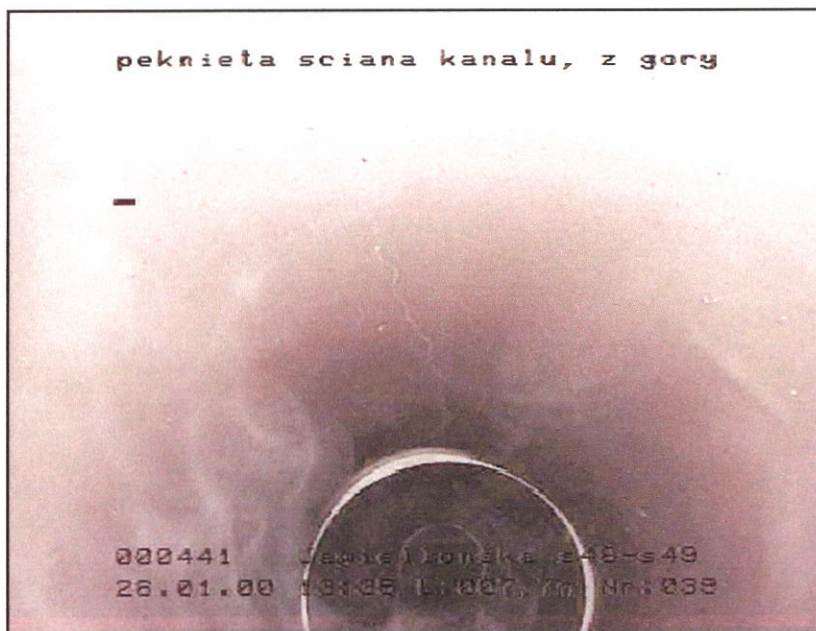

Kaseta nr. 127

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 040

Video 000457
Odległość /m 8,40

ATV BW-O



Kaseta nr. 127

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, z prawej

Foto nr 041

Video 000615
Odległość /m 15,20

ATV S--R

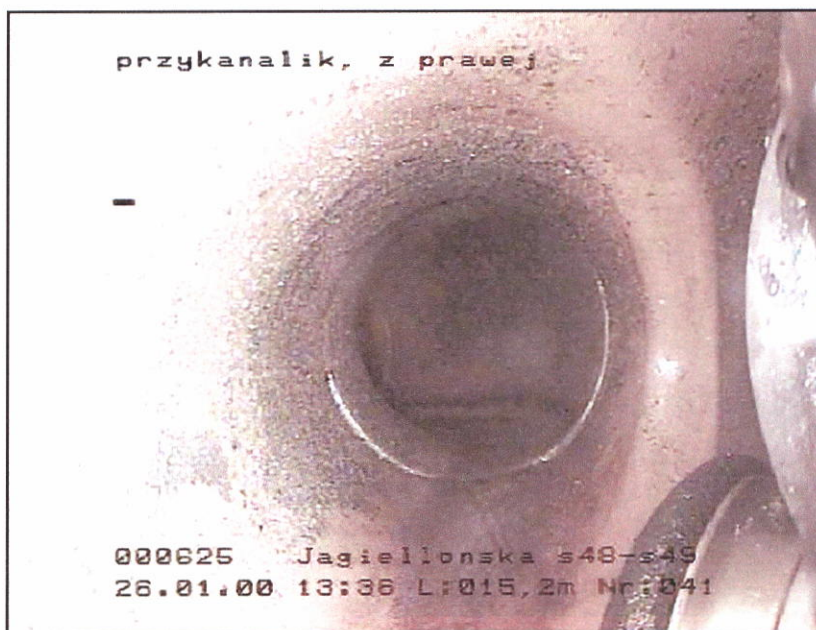


Kaseta nr. 127

przykanalik, z lewej

Foto nr 042

Video 000641
Odległość /m 15,80

ATV S--L

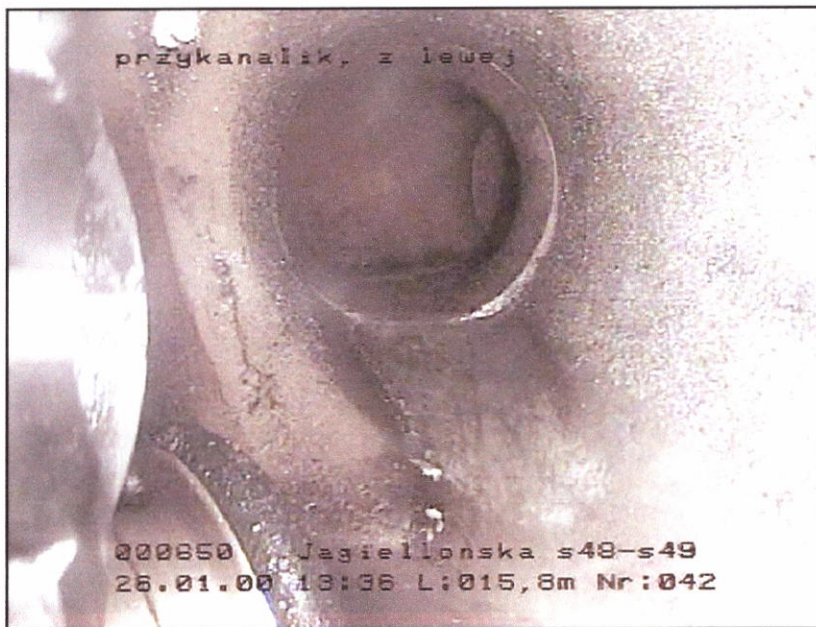

Kaseta nr. 127

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, widoczna
ziemia

Foto nr 043

Video 000709
Odległość /m 17,60

ATV BWB-




Kaseta nr. 127

pęknięta ściana kanału

Foto nr 044

Video 000752
Odległość /m 19,90

ATV BW--

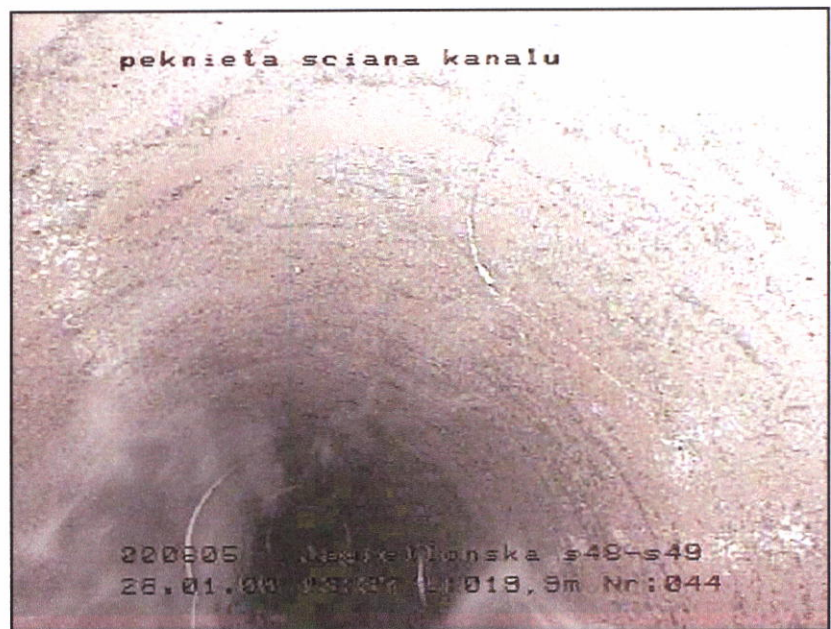

Kaseta nr. 127

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s49 0357--s48

Górna studnia 0357--s48
Dolna studnia 0357-s49

Insp. nr. 1.470
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Od górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 045

Video 000831
Odległość /m 22,40

ATV BW-O

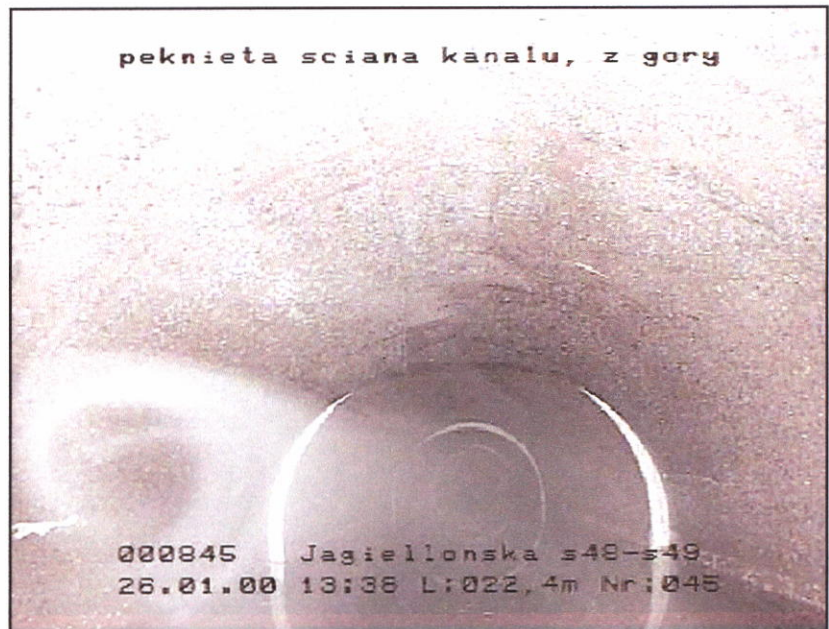

Kaseta nr. 127

spiętrzenie ścieków, wys. = 0,20m

Foto nr 046

Video 000905
Odległość /m 24,70

ATV W--S

, wys = 0,20m



Kaseta nr. 127