

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49
Zlecenie n:

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5
Kier. inspekcji Do górnej studni

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Podst. insp. Ocena stanu technicznego
Rodz. insp Dokładna - pomiar spadku
Kaseta nr. 128
Video pocz. 000000
Video kon. 010239
Kształt kan. okrągły
Wysokość 350 mm
Szerokość 350 mm
Dł. rur 1,00 m
Kanał nr.
Rok budowy 1896
Dł. odcinka 56,13 m
Dł. inspekcji 28,10 m

Miejscowość SZCZECIN
Dzielnica
Ulica JAGIELLOŃSKA
Właściciel ZWIK
Operator STEFAN NOWICKI
Obserwator
Położenie Droga publiczna
Rodz. kanału Kanał ogólnospławny
Rodz. własn. Odcinek jest własnością ZWIK
Materiał Kamionka
Powłoka wewn



Komentarz:

Foto Video Odl./m G ATV Tekst

073	000000	2,30		HA	początek odcinka
074	000028	2,80		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
075	000112	3,90		BW--	pęknięta ściana kanału
076	000248	8,30		BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej
077	000323	9,10		BW--	pęknięta ściana kanału
078	000411	10,50		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
079	000628	14,80		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
080	000657	15,80		BW-U	pęknięta ściana kanału, w dnie
081	000737	16,80		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
082	000816	18,10		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
083	000917	21,80		W--S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,10m
084	000959	22,70		S--L	przykanalik, z lewej
085	001059	23,00		H--U	przeszkoda, w dnie
086	010050	27,10		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
087	010212	27,90		S--O	przykanalik, z góry
088	010239	28,00		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
		28,10		IAB	inspekcja przerwana
		28,10		IR	inspekcja możliwa po oczyszczeniu kanału
		28,10		TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)

Grafika odcinka

Odcinek

0580--s5 0357-s49

Zlecenie nr.

Górna studnia

0357-s49

Dolna studnia

0580--s5

Kier. inspekcji

Do górnej studni

Insp. nr.

1.482

Data insp.

01.02.00

Kaseta nr. 128

Kształt kan. okrągły

Wysokość 350 mm

Szerokość 350 mm

Dł. rur 1,00 m

Dł. odcinka 56,13 m

Dł. inspekcji 28,10 m

Kanał nr.

Miejscowość

SZCZECIN

Ulica

JAGIELLOŃSKA

Operator

STEFAN NOWICKI

Skala 1/ 500

Str. grafiki

1

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
				0580--s5
073	000000	2.30	HA	początek odcinka
074	000028	2.80	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
075	000112	3.90	BW-	pęknięta ściana kanału
076	000248	8.30	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej
077	000323	9.10	BW-	pęknięta ściana kanału
078	000411	10.50	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
079	000628	14.80	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
080	000657	15.80	BW-U	pęknięta ściana kanału, w dnie
081	000737	16.80	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
082	000816	18.10	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
083	000917	21.80	W-S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,1m
084	000959	22.70	S-L	przykanalik, z lewej
085	001059	23.00	H-U	przeszkoda, w dnie
086	010050	27.10	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
				0357-s49
087	010212	27.90	S-O	przykanalik, z góry
088	010239	28.00	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
		28.10	IAB	inspekcja przerwana
			IR	inspekcja możliwa po oczyszczeniu

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek

0580--s5 0357-s49

Zlecenie nr.

Górna studnia

Dolna studnia

Kier. inspekcji

0357-s49

0580--s5

Do górnej studni

Insp. nr.

1.482

Data insp.

01.02.00

kanalu

TVS

kamera nie może jechać dalej (stop)

Foto-raport odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

początek odcinka

Foto nr 073

Video 000000
Odległość /m 2,30

ATV HA

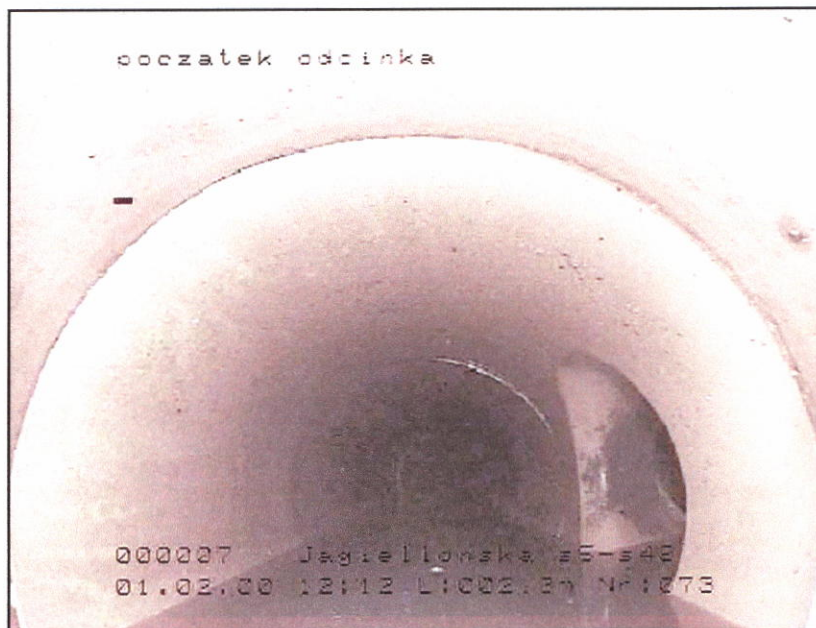


Kaseta nr. 128

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 074

Video 000028
Odległość /m 2,80

ATV SNMR

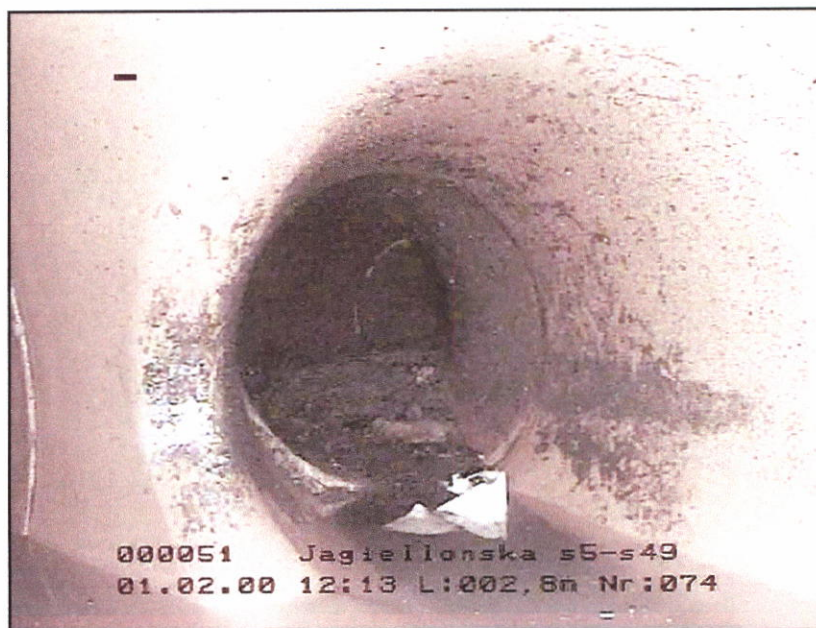

Kaseta nr. 128

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 075

Video 000112
Odległość /m 3,90

ATV BW--

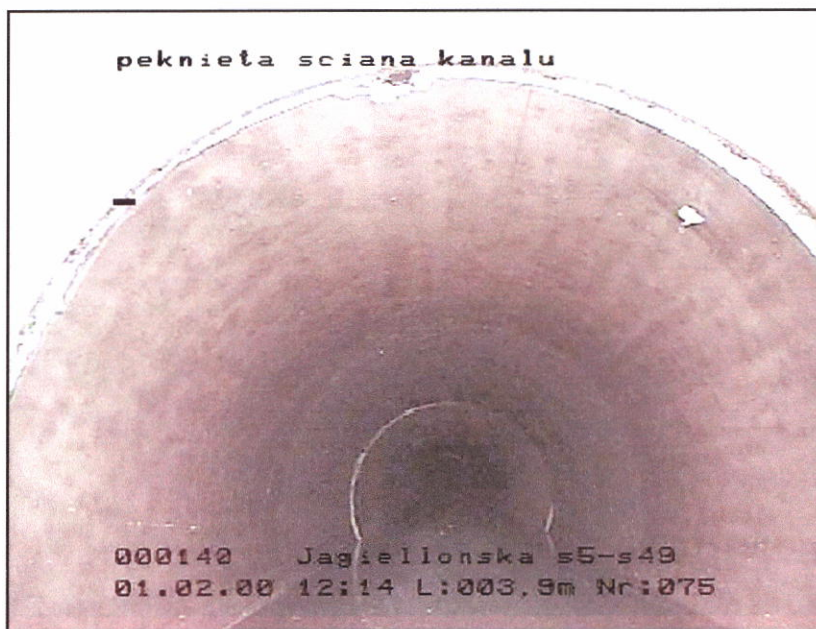


Kaseta nr. 128

pęknięta ściana kanału, z prawej

Foto nr 076

Video 000248
Odległość /m 8,30

ATV BW-R

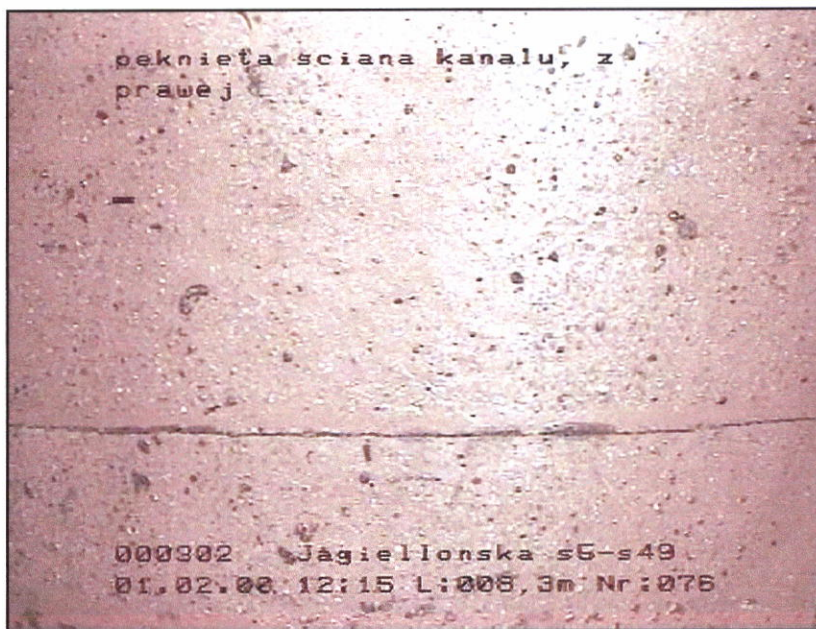

Kaseta nr. 128

Foto-raport odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 077

Video 000323
Odległość /m 9,10

ATV BW--




Kaseta nr. 128

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 078

Video 000411
Odległość /m 10,50

ATV SNML

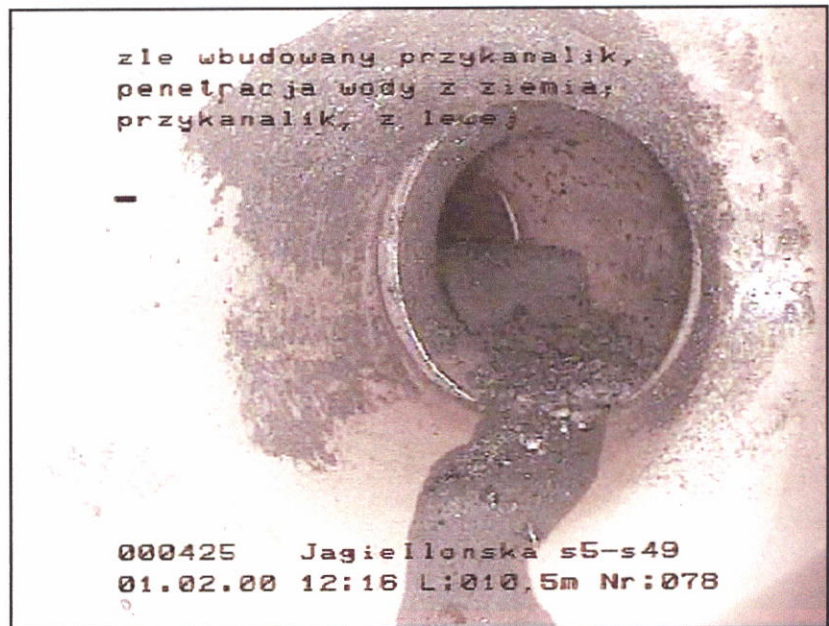

Kaseta nr. 128

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 079

Video 000628
Odległość /m 14,80

ATV BW-O

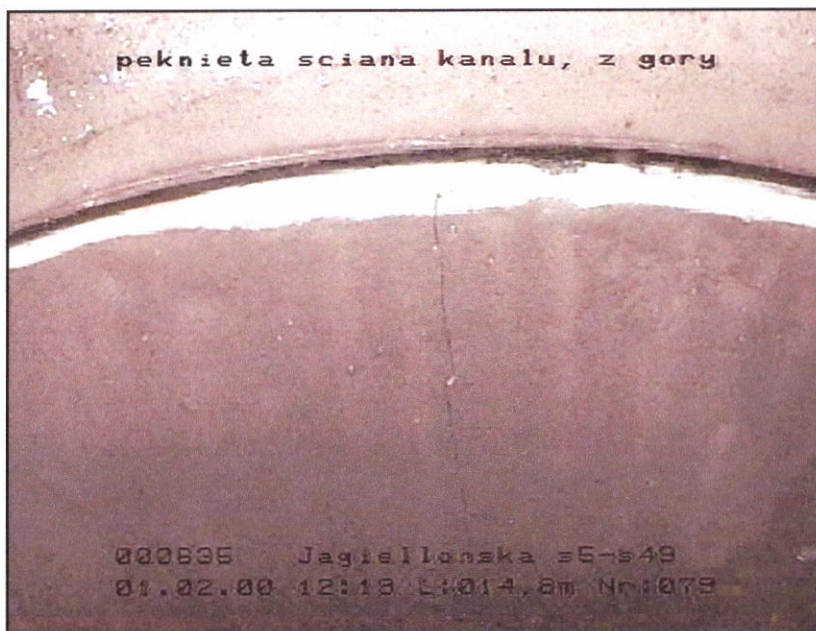


Kaseta nr. 128

pęknięta ściana kanału, w dnie

Foto nr 080

Video 000657
Odległość /m 15,80

ATV BW-U

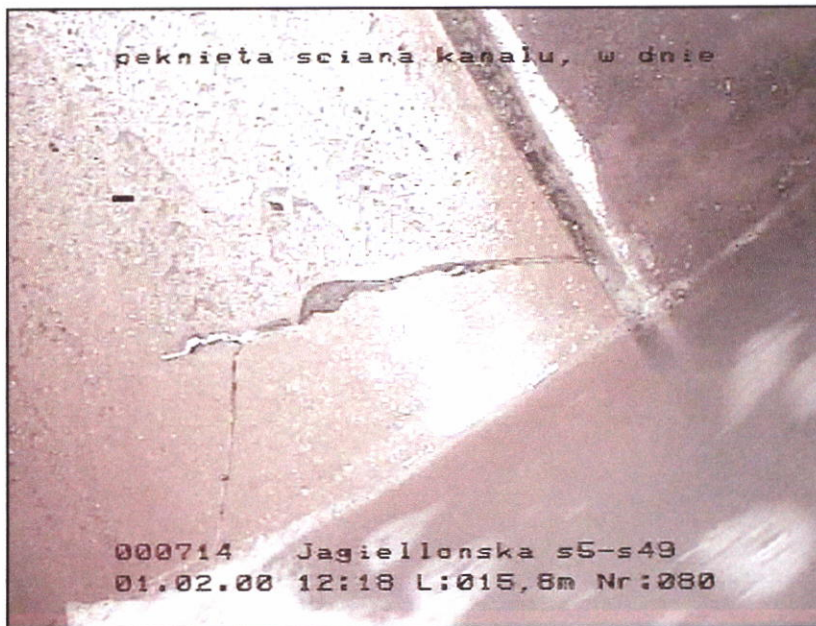

Kaseta nr. 128

Foto-raport odcinka

Odcinek

0580--s5 0357-s49

Górna studnia

0357-s49

Insp. nr.

1.482

Dolna studnia

0580--s5


Data insp.

01.02.00


Kier. inspekcji Do górnej studni**Rodz. kanału**

Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

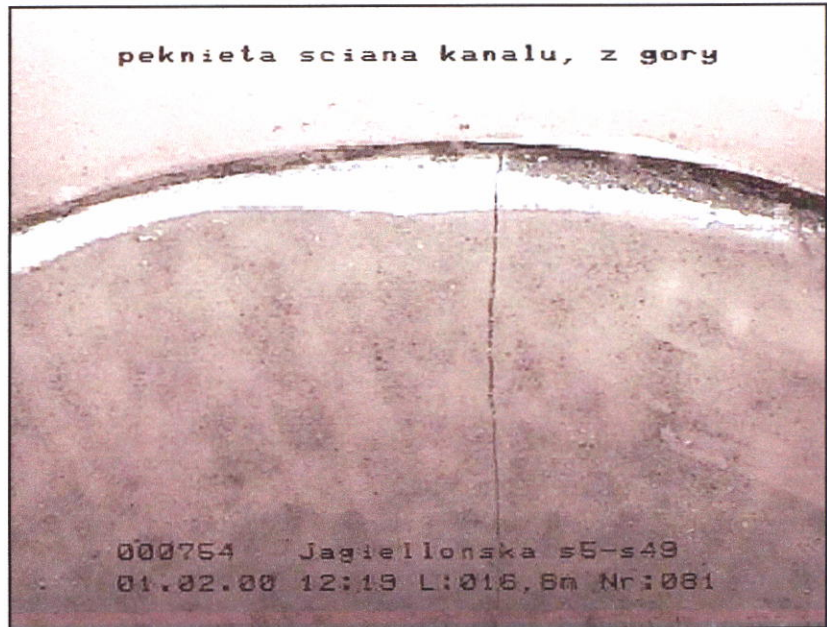Foto nr 081**Video** 000737**Odległość /m** 16,80**ATV** BW-O

Kaseta nr. 128

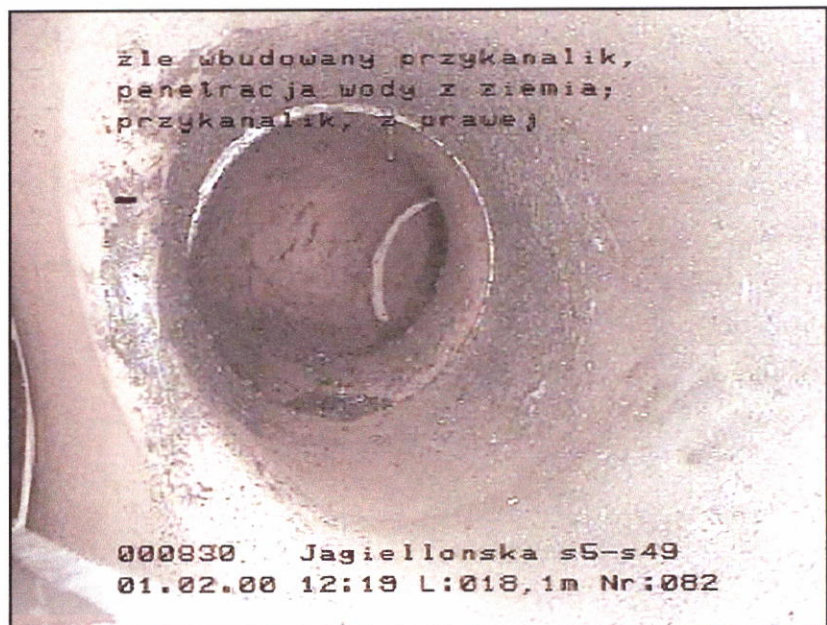przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej**Foto nr** 082**Video** 000816**Odległość /m** 18,10**ATV** SNMR

Kaseta nr. 128

Foto-raport odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

spiętrzenie ścieków, wys. = 0,10m

Foto nr 083

Video 000917
Odległość /m 21,80

ATV W--S

, wys = 0,10m




Kaseta nr. 128

przykanalik, z lewej

Foto nr 084

Video 000959
Odległość /m 22,70

ATV S--L

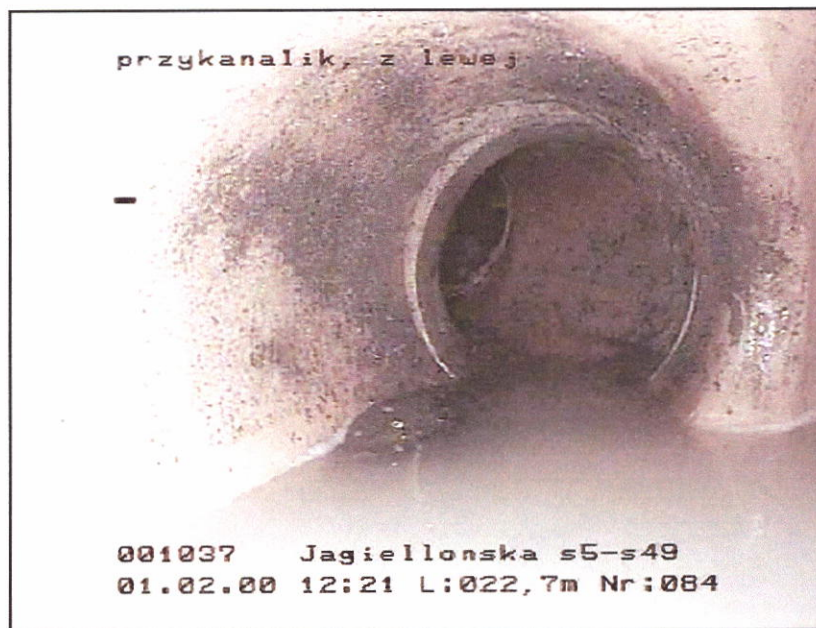

Kaseta nr. 128

Foto-raport odcinka

Odcinek

0580--s5 0357-s49

Górna studnia

0357-s49

Insp. nr.

1.482

Dolna studnia

0580--s5


Data insp.

01.02.00


Kier. inspekcji Do górnej studni**Rodz. kanału**

Kanał ogólnospławny

przeszkoda, w dnie

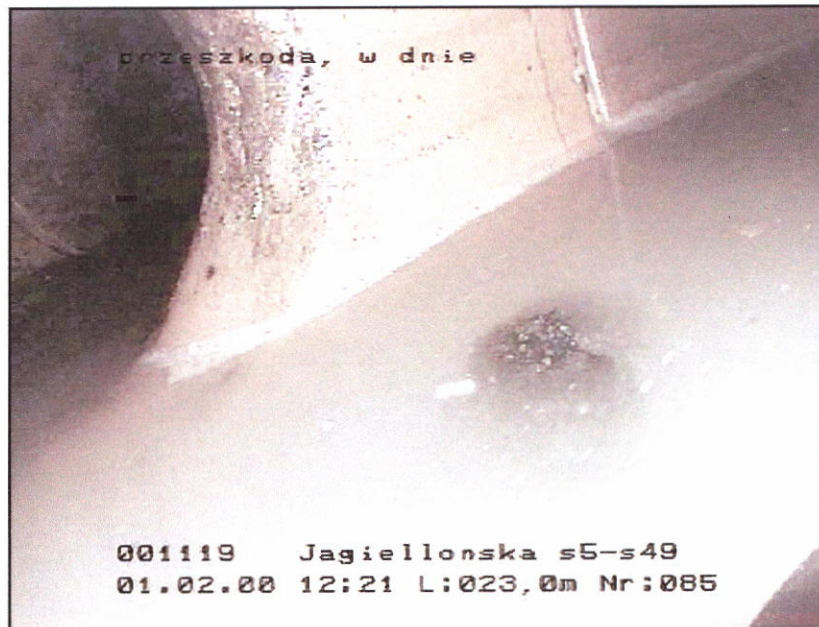Foto nr 085**Video** 001059**Odległość /m** 23,00**ATV** H--U

Kaseta nr. 128

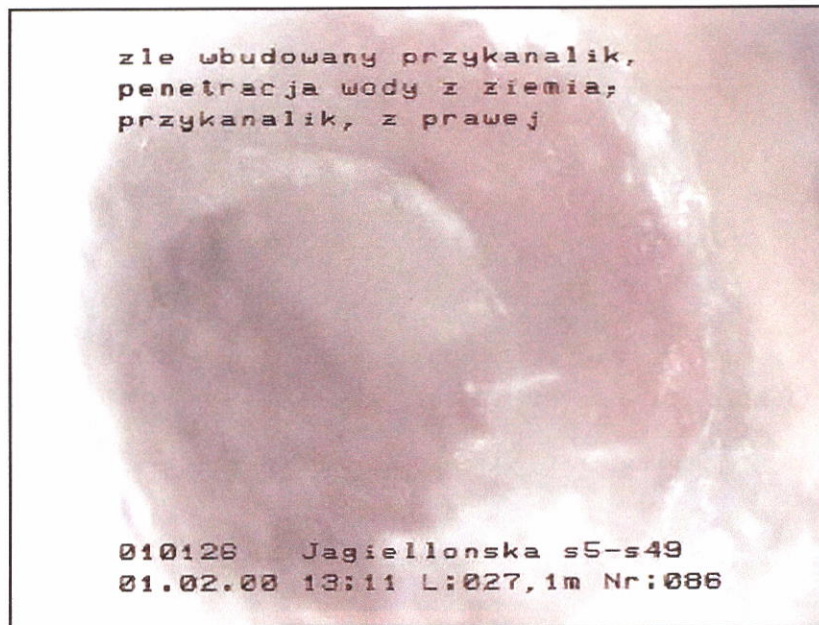przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej**Foto nr** 086**Video** 010050**Odległość /m** 27,10**ATV** SNMR

Kaseta nr. 128

Foto-raport odcinka

Odcinek
0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49
Dolna studnia 0580--s5

Insp. nr. 1.482
Data insp. 01.02.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, z góry

Foto nr 087

Video 010212
Odległość /m 27,90

ATV S--O




Kaseta nr. 128

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 088

Video 010239
Odległość /m 28,00

ATV BW-O

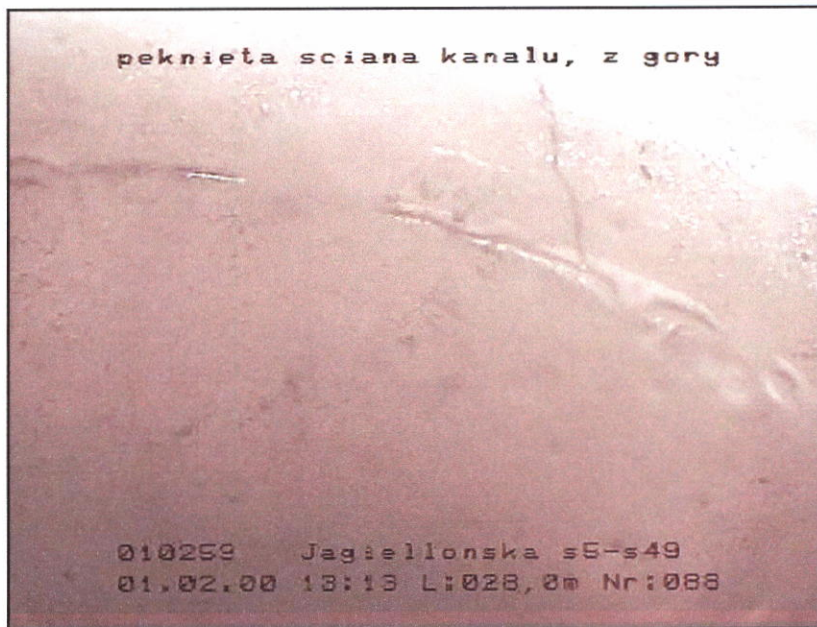

Kaseta nr. 128

Grafika spadków

Odcinek

0580--s5 0357-s49

Górna studnia 0357-s49**Dolna studnia** 0580--s5**Dł. inspekcji** 28,10m**Dł. odcinka** 56,13m**Kier. inspekcji** Do górnej studni**Insp. nr.** 1.482**Data insp.** 01.02.00