

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43
Kier. inspekcji Do górnej studni

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Zlecenie nr

Podst. insp. Ocena stanu technicznego
Rodz. insp Dokładna - pomiar spadku
Kaseta nr. 409
Video pocz. 022516
Video kon. 023306
Kształt kan. okrągły
Wysokość 500 mm
Szerokość 500 mm
Dł. rur 1,00 m
Kanał nr. 1
Rok budowy 1899
Dł. odcinka 80,59 m
Dł. inspekcji 43,90 m

Miejscowość SZCZECIN
Dzielnica
Ulica JAGIELLOŃSKA
Właściciel ZWIK
Operator STEFAN NOWICKI
Obserwator
Położenie Droga publiczna
Rodz. kanału Kanał ogólnospławny
Rodz. własn. Odcinek jest własnością ZWIK
Materiał Beton
Powłoka wewn.



Komentarz:

Foto Video Odl./m G ATV Tekst

001	022516	2,30		HA	początek odcinka
002	022533	3,10		C---	korozja
003	022647	15,20		SR-O	rysa w przykanaliku; przykanalik, z góry
004	022735	21,30		BS-L	odprysk rury, z lewej
005	022831	27,00		HE-L	przeszkoda, wystająca, z lewej, długość = 4,00cm
006	022908	27,60		SR-L	rysa w przykanaliku; przykanalik, z lewej
007	022945	30,70		BW--	pęknięta ściana kanału
008	023022	31,30		BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
009	023048	31,90		SR-O	rysa w przykanaliku; przykanalik, z góry
010	023112	33,30		BW--	pęknięta ściana kanału
011	023158	42,00		UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
012	023239	43,20		HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek), redukcja = 25,00%
013	023258	43,90		TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)
014	023306	43,90		IAB	inspekcja przerwana

Grafika odcinka

Odcinek

0357-s43 0357-s42

Zlecenie nr.

Górna studnia

0357-s42

Dolna studnia

0357-s43

Kier. inspekcji

Do górnej studni

Insp. nr.

12.067

Data insp.

21.08.08

Kaseta nr. 409

Kształt kan. okrągły

Wysokość 500 mm

Szerokość 500 mm

Dł. rur 1,00 m

Dł. odcinka 80,59 m

Dł. inspekcji 43,90 m

Kanał nr. 1

Miejscowość SZCZECIN

Ulica JAGIELLOŃSKA

Operator STEFAN NOWICKI

Skala 1/ 500

Str. grafiki

1

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
0357-s43				
001	022516	2.30	HA	początek odcinka
002	022533	3.10	C—	korozja
003	022647	15.20	SR-O	rysa w przykanaliku; przykanalik, z góry
004	022735	21.30	BS-L	odprysk rury, z lewej
005	022831	27.00	HE-L	przeszkoda, wystająca, z lewej, długość = 4cm
006	022908	27.60	SR-L	rysa w przykanaliku; przykanalik, z lewej
007	022945	30.70	BW—	pęknięta ściana kanału
008	023022	31.30	BTB—	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
009	023048	31.90	SR-O	rysa w przykanaliku; przykanalik, z góry
010	023112	33.30	BW—	pęknięta ściana kanału
011	023158	42.00	UCE—	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
012	023239	43.20	HDS	przeszkoda, sedimentacja (piasek), redukcja = 25%
014	023306	43.90	IAB	inspekcja przerwana
013	023258		TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek

0357-s43 0357-s42

Zlecenie nr.

Górna studnia

Dolna studnia

Kier. inspekcji

0357-s42

0357-s43

Do górnej studni

Insp. nr.

12.067

Data insp.

21.08.08



0357-s42

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

początek odcinka

Foto nr 001

Video 022516
Odległość /m 2,30

ATV HA




Kaseta nr. 409

korozja

Foto nr 002

Video 022533
Odległość /m 3,10

ATV C---

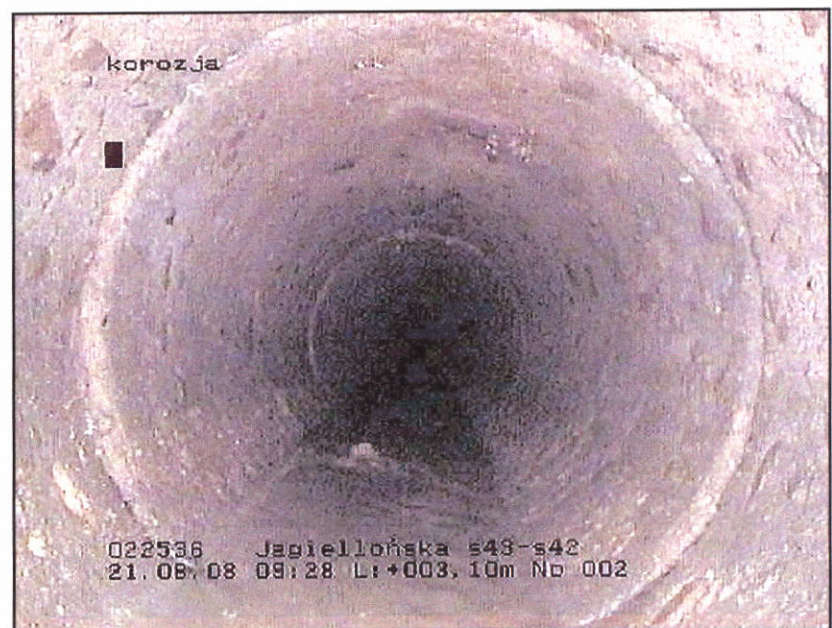

Kaseta nr. 409

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0357-s43 0357-s42

Górna studnia

0357-s42

Dolna studnia

0357-s43

Insp. nr.

12.067

Data insp.

21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny


rysa w przykanaliku; przykanalik, z góry

Foto nr 003

Video 022647

Odległość /m 15,20

ATV SR-O

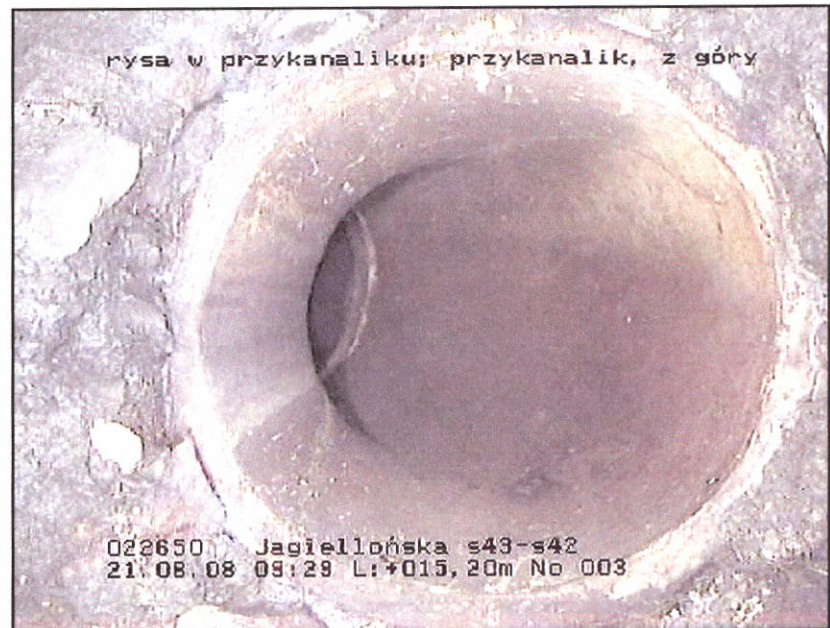

Kaseta nr. 409


odprysk rury, z lewej

Foto nr 004

Video 022735

Odległość /m 21,30

ATV BS-L

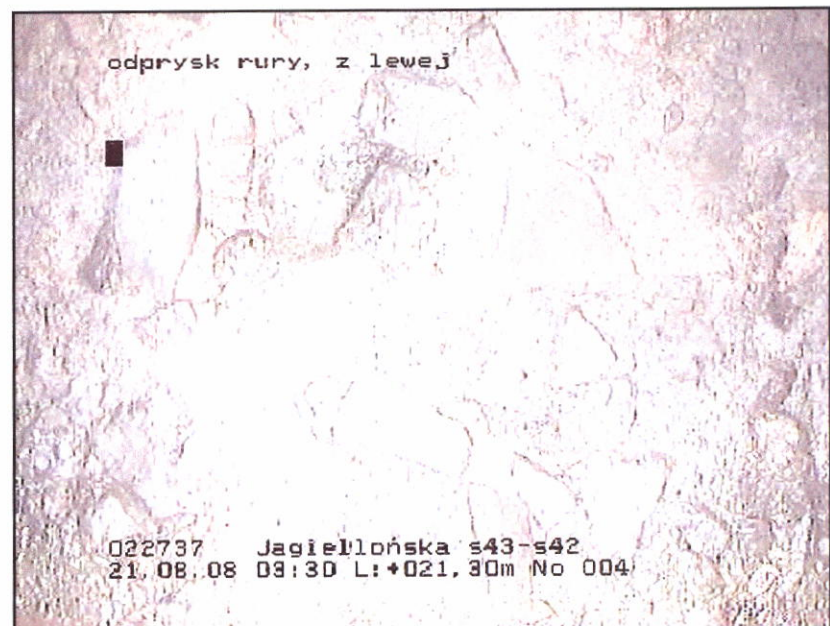

Kaseta nr. 409

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny


przeszkoda, wystająca, z lewej,
długość = 4,00cm

Foto nr 005

Video 022831
Odległość /m 27,00

ATV HE-L

, l= 4,00cm

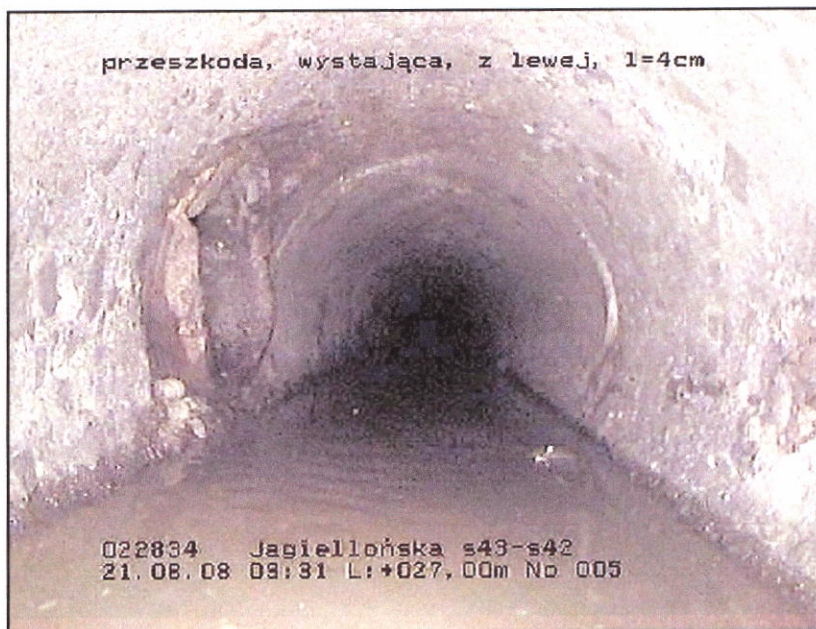

Kaseta nr. 409

rysa w przykanaliku; przykanalik, z
lewej

Foto nr 006

Video 022908
Odległość /m 27,60

ATV SR-L



Kaseta nr. 409

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 007

Video 022945
Odległość /m 30,70

ATV BW--



Kaseta nr. 409

pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia

Foto nr 008

Video 023022
Odległość /m 31,30

ATV BTB-



Kaseta nr. 409

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny


rysa w przykanaliku; przykanalik, z góry

Foto nr 009

Video 023048

Odległość /m 31,90

ATV SR-O

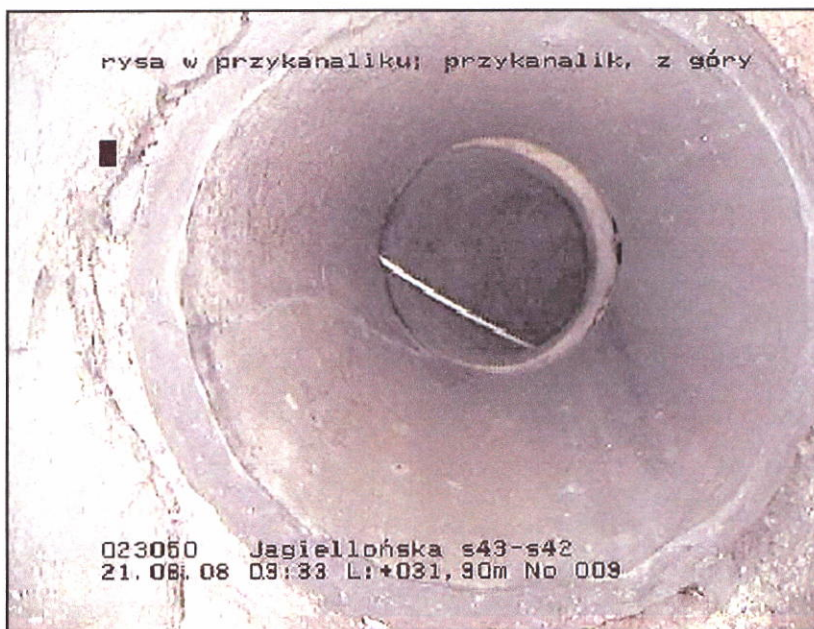

Kaseta nr. 409

pęknięta ściana kanału

Foto nr 010

Video 023112

Odległość /m 33,30

ATV BW--



Kaseta nr. 409

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

nieszczelność, złącze rur, infiltracja

Foto nr 011

Video 023158
Odległość /m 42,00

ATV UCE-



Kaseta nr. 409

przeszkoda, sedimentacja (piasek),
redukcja = 25,00%

Foto nr 012

Video 023239
Odległość /m 43,20

ATV HDS

, red.= 25,00%



Kaseta nr. 409

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42
Dolna studnia 0357-s43

Insp. nr. 12.067
Data insp. 21.08.08

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

kamera nie może jechać dalej (stop)

Foto nr 013

Video 023258
Odległość /m 43,90

ATV TVS



Kaseta nr. 409

inspekcja przerwana

Foto nr 014

Video 023306
Odległość /m 43,90

ATV IAB



Kaseta nr. 409

Grafika spadków

Odcinek

0357-s43 0357-s42

Górna studnia 0357-s42**Dolna studnia** 0357-s43**Dł. inspekcji** 43,90m**Dł. odcinka** 80,59m**Kier. inspekcji** Do górnej studni**Insp. nr.** 12.067**Data insp.** 21.08.08