

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41
Kier. inspekcji Do górnej studni

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Zlecenie nr

Podst. insp. Ocena stanu technicznego
Rodz. insp Dokładna - pomiar spadku
Kaseta nr. 271
Video pocz. 020152
Video kon. 022909
Kształt kan. okrągły
Wysokość 400 mm
Szerokość 400 mm
Dł. rur 1,00 m
Kanał nr. 1
Rok budowy
Dł. odcinka 62,00 m
Dł. inspekcji 61,50 m

Miejscowość SZCZECIN
Dzielnica
Ulica JAGIELLOŃSKA
Właściciel ZWIK
Operator STEFAN NOWICKI
Obserwator
Położenie Droga publiczna
Rodz. kanału Kanał ogólnospławny
Rodz. własn. Odcinek jest własnością ZWIK
Materiał Beton
Powłoka wewn.

Komentarz:

Foto Video Odl./m G ATV Tekst

001	020152	2,30		HA	początek odcinka
002	020216	2,60		C---	korozja
003	020602	11,30		HDG	przeszkoda, sedimentacja (żwir), redukcja = 25,00%
006	021220	14,50		UCER	nieszczelność, złącze rur, infiltracja, z prawej
007	021251	15,50		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
008	021332	18,80		C---	korozja
009	021449	24,70		BW--	pęknięta ściana kanału
010	021547	27,80		BW--	pęknięta ściana kanału
011	021724	35,30		UWE-	nieszczelność, ściana kanału, infiltracja
012	021801	36,50		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
013	021835	37,30		S--L	przykanalik, z lewej
014	021948	39,90		SR-R	rysa w przykanaliku; przykanalik, z prawej
015	022109	46,90		UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
016	022131	47,90		UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
017	022220	49,80		UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
018	022307	53,90		UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
019	022403	57,10		UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
020	022615	61,40		BW--	pęknięta ściana kanału
021	022830	61,50		TVS	kamera nie może jechać dalej (stop); przepad
022	022909	61,50		IAB	inspekcja przerwana

Grafika odcinka

Odcinek

0357-s41 1300-s17

Zlecenie nr.

Górna studnia

1300-s17

Dolna studnia

0357-s41

Kier. inspekcji

Do górnej studni

Insp. nr.

5.322

Data insp.

05.09.03

Kaseta nr. 271

Kształt kan. okrągły

Wysokość 400 mm

Szerokość 400 mm

Dł. rur 1,00 m

Dł. odcinka 62,00 m

Dł. inspekcji 61,50 m

Kanał nr. 1

Miejscowość

SZCZECIN

Ulica

JAGIELLOŃSKA

Operator

STEFAN NOWICKI

Skala 1/ 500

Str. grafiki

1

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
		0357-s41		
001	020152	2.30	HA	początek odcinka
002	020216	2.60	C—	korozja
003	020602	11.30	HDG	przeszkoda, sedymentacja (żwir), redukcja = 25%
006	021220	14.50	UCER	nieszczelność, złącze rur, infiltracja, z prawej
007	021251	15.50	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
008	021332	18.80	C—	korozja
009	021449	24.70	BW—	pęknięta ściana kanału
010	021547	27.80	BW—	pęknięta ściana kanału
011	021724	35.30	UWE-	nieszczelność, ściana kanału, infiltracja
012	021801	36.50	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
013	021835	37.30	S-L	przykanalik, z lewej
014	021948	39.90	SR-R	rysa w przykanaliku; przykanalik, z prawej
015	022109	46.90	UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
016	022131	47.90	UCE-	nieszczelność, złącze rur, infiltracja
017	022220	49.80	UCE-	nieszczelność, złącze rur,

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek	Górna studnia	1300-s17	Insp. nr.	5.322
0357-s41 1300-s17	Dolna studnia	0357-s41	Data insp.	05.09.03
Zlecenie nr.	Kier. inspekcji	Do górnej studni		

018	022307	53.90	UCE-	infiltracja nieszczelność, złącze rur, infiltracja
019	022403	57.10	UCE-	infiltracja nieszczelność, złącze rur, infiltracja
020	022615	61.40	BW-	pęknięta ściana kanału
022	022909	61.50	IAB	inspekcja przerwana
021	022830		TVS	kamera nie może jechać dalej (stop) przepad

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

początek odcinka

Foto nr 001

Video 020152
Odległość /m 2,30

ATV HA

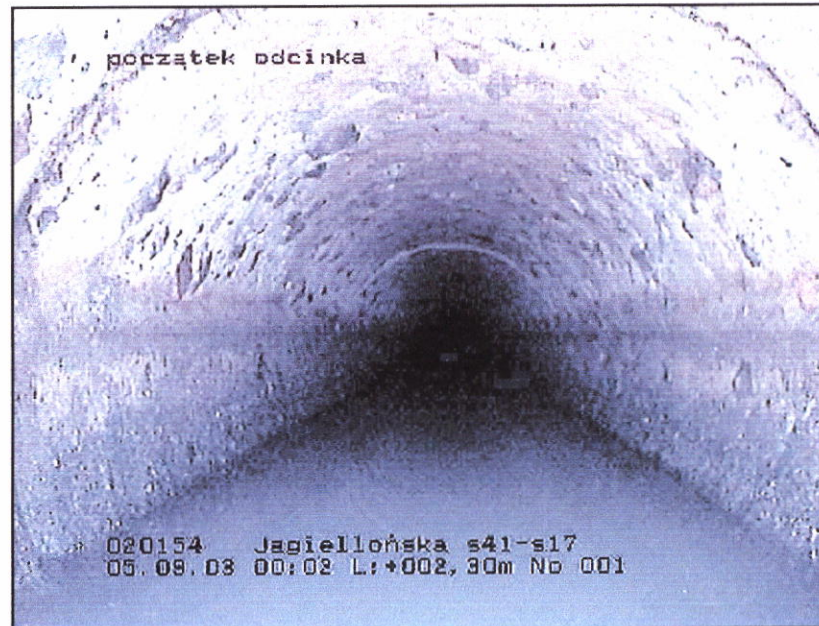


Kaseta nr. 271

korozja

Foto nr 002

Video 020216
Odległość /m 2,60

ATV C---

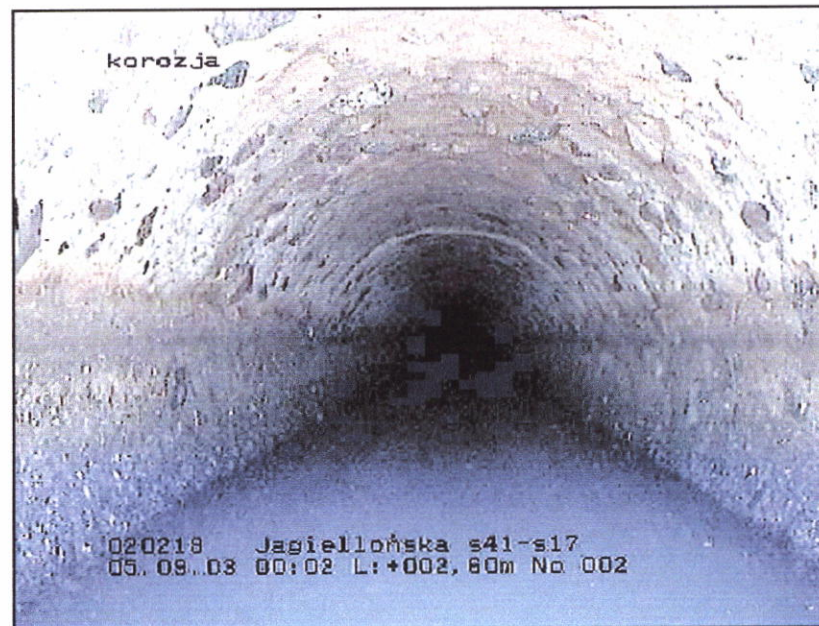

Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek

0357-s41 1300-s17

Górna studnia

1300-s17

Insp. nr.

5.322

Dolna studnia

0357-s41

Data insp.

05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni**Rodz. kanału**

Kanał ogólnospławny

przeszkoda, sedymentacja (żwir),
redukcja = 25,00%**Foto nr** 003**Video** 020602**Odległość /m** 11,30**ATV** HDG

, red.= 25,00%



Kaseta nr. 271

nieszczelność, złącze rur, infiltracja,
z prawej**Foto nr** 006**Video** 021220**Odległość /m** 14,50**ATV** UCER

Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 007

Video 021251
Odległość /m 15,50

ATV SNMR

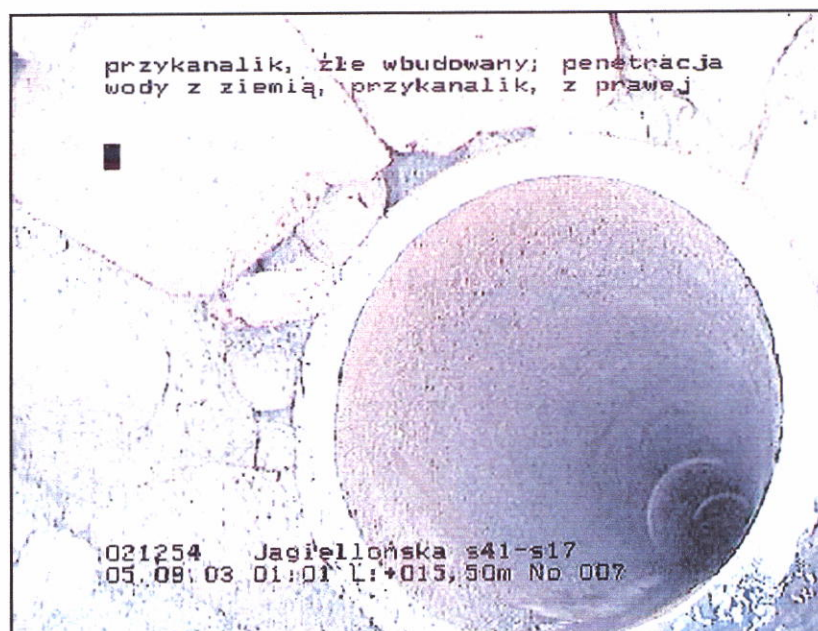


Kaseta nr. 271

korozja

Foto nr 008

Video 021332
Odległość /m 18,80

ATV C---

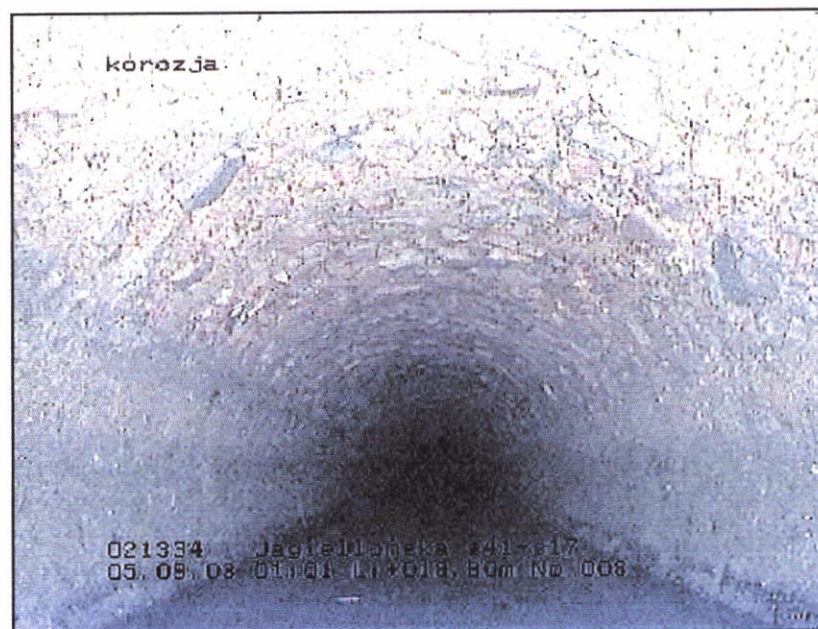

Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 009

Video 021449

Odległość /m 24,70

ATV BW--



Kaseta nr. 271

pęknięta ściana kanału

Foto nr 010

Video 021547

Odległość /m 27,80

ATV BW--



Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

nieszczelność, ściana kanału,
infiltracja

Foto nr 011

Video 021724
Odległość /m 35,30

ATV UWE-



Kaseta nr. 271

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 012

Video 021801
Odległość /m 36,50

ATV SNMR



Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny


przykanalik, z lewej

Foto nr 013

Video 021835

Odległość /m 37,30

ATV S-L

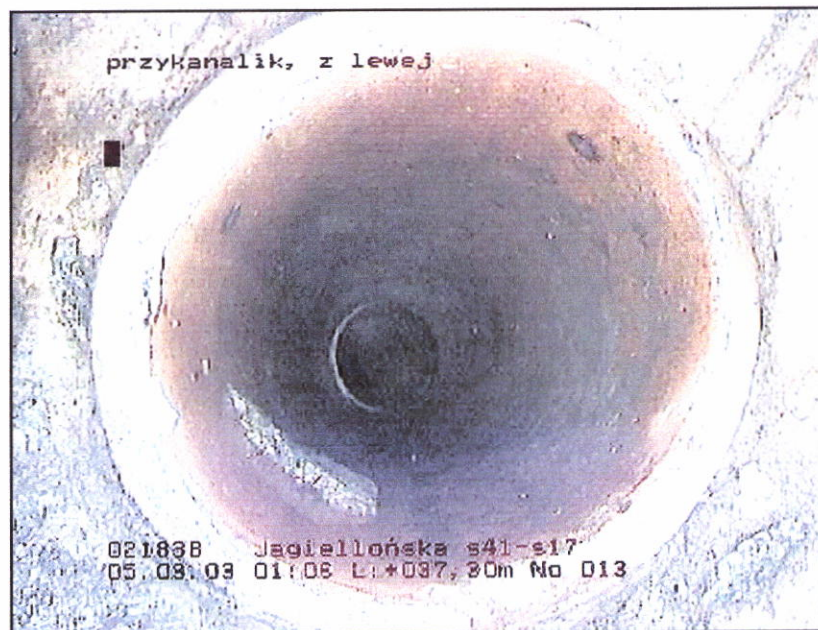

Kaseta nr. 271

rysa w przykanaliku; przykanalik, z
prawej

Foto nr 014

Video 021948

Odległość /m 39,90

ATV SR-R



Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

nieszczelność, złącze rur, infiltracja

Foto nr 015

Video 022109

Odległość /m 46,90

ATV UCE-



Kaseta nr. 271


nieszczelność, złącze rur, infiltracja

Foto nr 016

Video 022131

Odległość /m 47,90

ATV UCE-

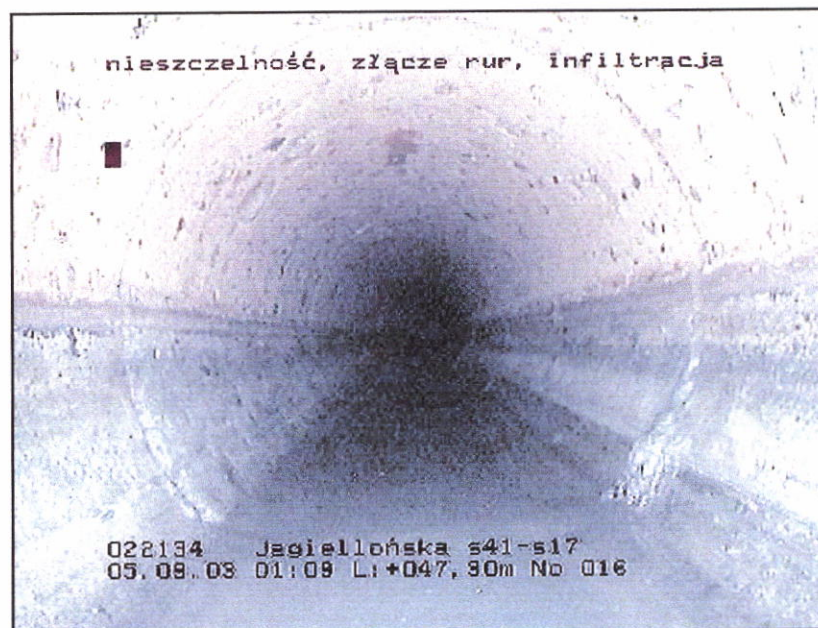

Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

nieszczelność, złącze rur, infiltracja

Foto nr 017

Video 022220
Odległość /m 49,80

ATV UCE-



Kaseta nr. 271

nieszczelność, złącze rur, infiltracja

Foto nr 018

Video 022307
Odległość /m 53,90

ATV UCE-



Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny


nieszczelność, złącze rur, infiltracja

Foto nr 019

Video 022403

Odległość /m 57,10

ATV UCE-

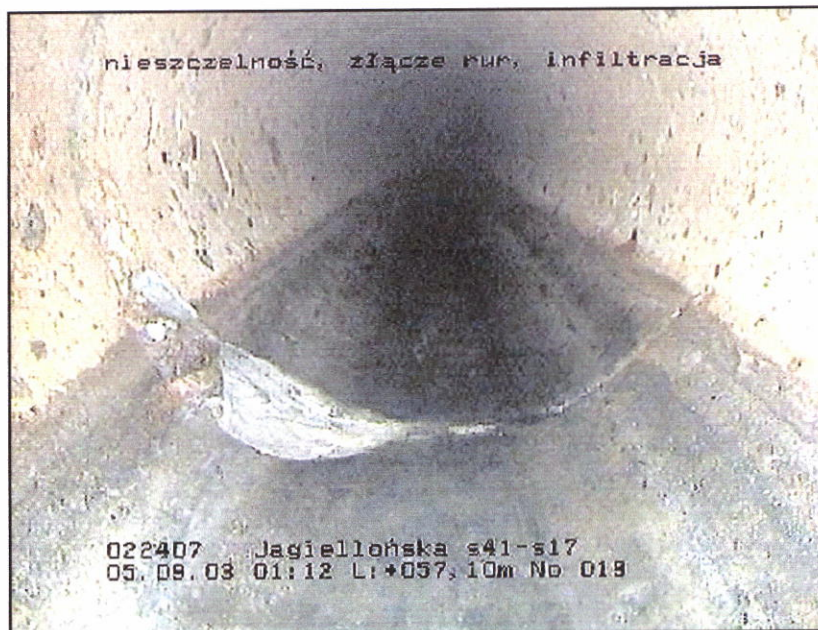

Kaseta nr. 271


pęknięta ściana kanału

Foto nr 020

Video 022615

Odległość /m 61,40

ATV BW--

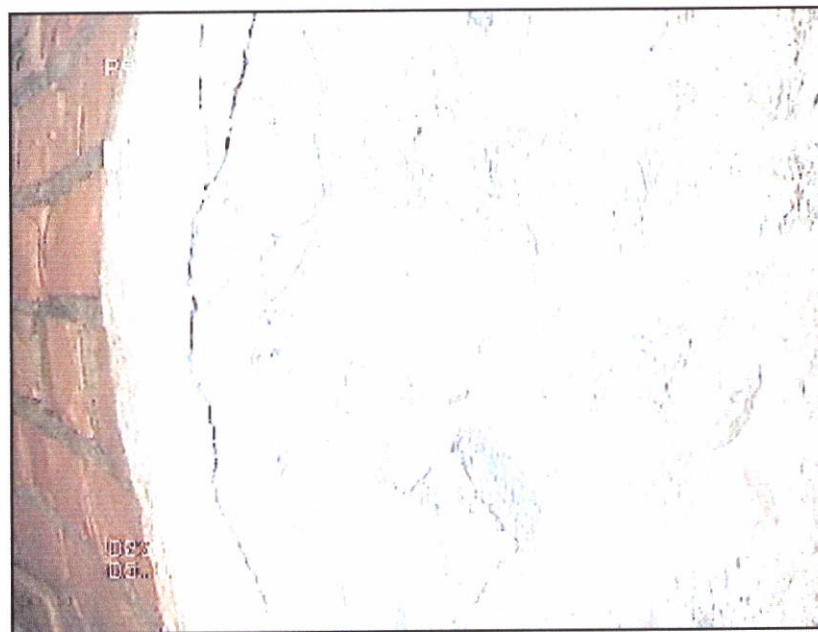

Kaseta nr. 271

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17
Dolna studnia 0357-s41

Insp. nr. 5.322
Data insp. 05.09.03

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

kamera nie może jechać dalej
(stop); przepad

Foto nr 021

Video 022830
Odległość /m 61,50

ATV TVS




Kaseta nr. 271

inspekcja przerwana

Foto nr 022

Video 022909
Odległość /m 61,50

ATV IAB

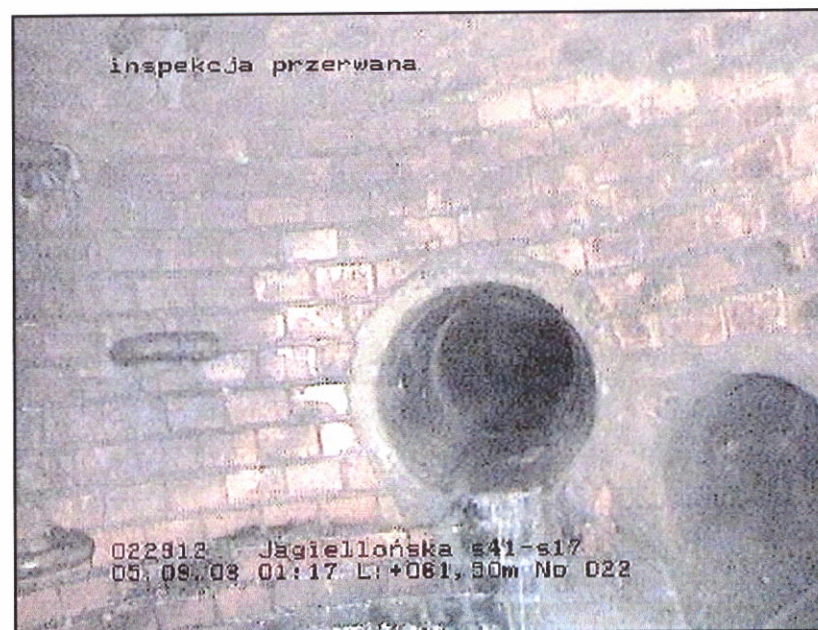

Kaseta nr. 271

Grafika spadków

Odcinek

0357-s41 1300-s17

Górna studnia 1300-s17

Dolna studnia 0357-s41


Dł. inspekcji 61,50m

Dł. odcinka 62,00m

Kier. inspekcji Do górnej studni

Insp. nr. 5.322

Data insp. 05.09.03

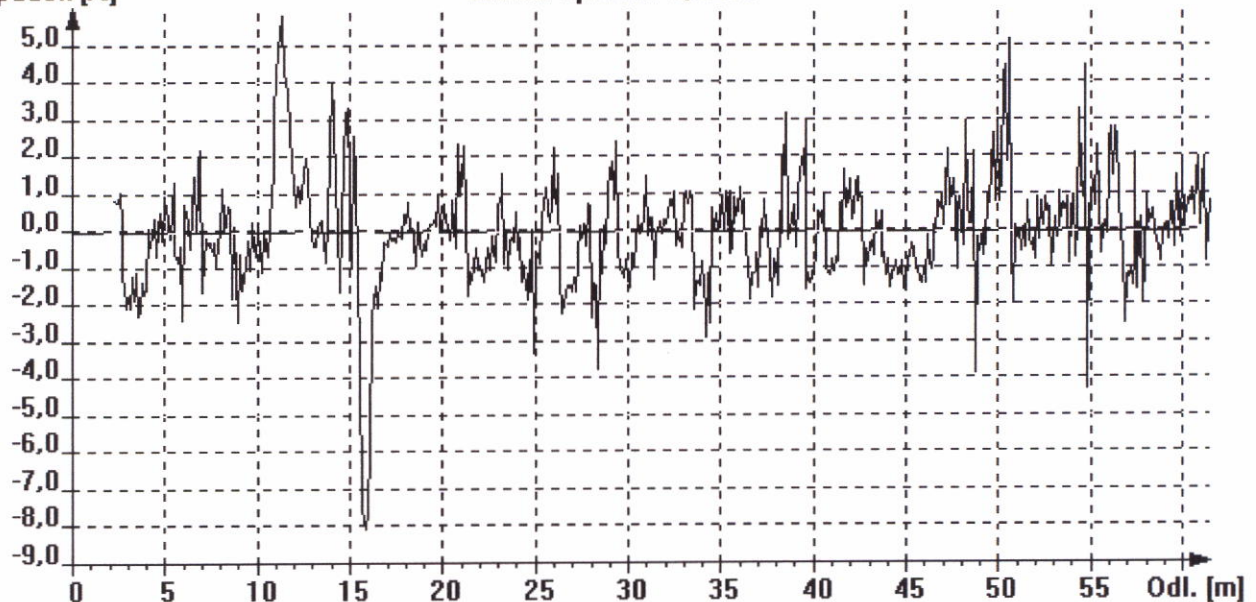Spadek [%]**Średni spadek: -0,02 %****Profil wys.[m]**