

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21
Kier. inspekcji Od górnej studni

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Zlecenie nr

Podst. insp. Ocena stanu technicznego
Rodz. insp Dokładna - pomiar spadku
Kaseta nr. 513
Video pocz. 012214
Video kon. 014525
Kształt kan. okrągły
Wysokość 450 mm
Szerokość 450 mm
Dł. rur 1,00 m
Kanał nr. 1
Rok budowy 1891
Dł. odcinka 77,91 m
Dł. inspekcji 77,70 m

Miejscowość SZCZECIN
Dzielnica
Ulica RAYSKIEGO
Właściciel ZWIK
Operator STEFAN NOWICKI
Obserwator
Położenie Droga publiczna
Rodz. kanału Kanał ogólnospławny
Rodz. własn. Odcinek jest własnością ZWIK
Materiał Beton
Powłoka wewn.



Komentarz:

Foto Video Odl./m G ATV Tekst

034	012214	2,30		HA	początek odcinka
035	012247	2,40		BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej
036	012319	2,90		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
037	012349	3,30		BW--	pęknięta ściana kanału
038	012417	3,70		W--S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,10m
039	012447	4,30		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
040	012514	5,10		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
041	012541	6,20		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
042	012600	6,50		C---	korozja; początek uszkodzeń
044	012622	6,80		BW--	pęknięta ściana kanału
045	012654	7,70		BW--	pęknięta ściana kanału
046	012731	8,50		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
047	012831	8,80		HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek), redukcja = 40,00%
048	012851	9,00		BW--	pęknięta ściana kanału
049	012910	9,60		BW--	pęknięta ściana kanału
050	012931	10,60		BW--	pęknięta ściana kanału
051	013001	11,10		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
052	013025	11,30		BW--	pęknięta ściana kanału
053	013052	11,90		BW--	pęknięta ściana kanału
054	013123	14,90		C---	korozja
055	013147	17,00		BW--	pęknięta ściana kanału
056	013239	19,10		SREL	rysa w przykanaliku, infiltracja; przykanalik, z lewej
057	013312	22,20		C---	korozja
058	013351	25,40		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
059	013426	29,00		W--S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,20m
060	013456	32,60		C---	korozja
061	013600	39,40		BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej
062	013642	41,60		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
063	013727	43,90		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
064	013756	45,90		C---	korozja

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Górna studnia

0955-s20

Dolna studnia

0955-s21

Insp. nr.

16.894

Data insp.

08.04.13

Zlecenie nr

Kier. inspekcji

Od górnej studni

Foto	Video	Odl./m	G	ATV	Tekst
065	013828	51,10		C---	korozja
066	013846	52,10		C---	korozja
067	013909	54,60		C---	korozja
068	013956	58,20		BSEL	odprysk rury, infiltracja, z lewej
069	014022	59,90		C---	korozja
070	014116	60,90		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
071	014159	62,70		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
072	014220	63,10		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
073	014256	65,70		H--U	przeszkoda, w dnie
074	014317	67,30		C---	korozja
075	014354	70,70		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
076	014423	72,60		C---	korozja
077	014440	73,60		C---	korozja
078	014525	77,70		EH	koniec odcinka

Grafika odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Zlecenie nr.

Górna studnia

0955-s20

Dolna studnia

0955-s21

Kier. inspekcji

Od górnej studni

Insp. nr.

16.894

Data insp.

08.04.13

Kaseta nr. 513

Kształt kan. okrągły

Wysokość 450 mm

Szerokość 450 mm

Dł. rur 1,00 m

Dł. odcinka 77,91 m

Dł. inspekcji 77,70 m

Kanał nr. 1

Miejscowość SZCZECIN

Ulica RAYSKIEGO

Operator STEFAN NOWICKI

Skala 1/ 500

Str. grafiki

1

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
0955-s20				
034	012214	2.30	HA	początek odcinka
035	012247	2.40	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej
036	012319	2.90	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
037	012349	3.30	BW-	pęknięta ściana kanału
038	012417	3.70	W-S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,1m
039	012447	4.30	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
040	012514	5.10	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
041	012541	6.20	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
042	012600	6.50	C-	korozja początek uszkodzeń
044	012622	6.80	BW-	pęknięta ściana kanału
045	012654	7.70	BW-	pęknięta ściana kanału
046	012731	8.50	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
047	012831	8.80	HDS	przeszkoda, sedymentacja [piasek], redukcja = 40%
048	012851	9.00	BW-	pęknięta ściana kanału
049	012910	9.60	BW-	pęknięta ściana kanału
050	012931	10.60	BW-	pęknięta ściana kanału
051	013001	11.10	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
052	013025	11.30	BW-	pęknięta ściana kanału
053	013052	11.90	BW-	pęknięta ściana kanału

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek	Górna studnia	0955-s20	Insp. nr.	16.894
0955-s21 0955-s20	Dolna studnia	0955-s21	Data insp.	08.04.13
Zlecenie nr.	Kier. inspekcji	Od górnej studni		

054	013123	14.90	C—	korozja
055	013147	17.00	BW—	pęknięta ściana kanału
056	013239	19.10	SREL	rysa w przykanaliku, infiltracja; przykanalik, z lewej
057	013312 0955-s21	22.20	C—	korozja
058	013351	25.40	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
059	013426	29.00	W-S	spiętrzenie ścieków, wys. = 0,2m
060	013456	32.60	C—	korozja
061	013600	39.40	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej
062	013642	41.60	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
063	013727	43.90	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
064	013756	45.90	C—	korozja
065	013828	51.10	C—	korozja
066	013846	52.10	C—	korozja
067	013909	54.60	C—	korozja
068	013956	58.20	BSEL	odprysk rury, infiltracja, z lewej
069	014022	59.90	C—	korozja
070	014116	60.90	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
071	014159	62.70	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Zlecenie nr.

Górna studnia

Dolna studnia

Kier. inspekcji

0955-s20

0955-s21

Od górnej studni

Insp. nr.

16.894

Data insp.

08.04.13

072	014220	63.10	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
073	014256	65.70	H-U	przeszkoda, w dnie
074	014317	67.30	C—	korozja
075	014354	70.70	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
076	014423	72.60	C—	korozja
077	014440	73.60	C—	korozja
078	014525	77.70	EH	koniec odcinka

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Górna studnia

0955-s20

Dolna studnia

0955-s21

Insp. nr.

16.894

Data insp.

08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny


początek odcinka

Foto nr 034

Video 012214

Odległość /m 2,30

ATV HA

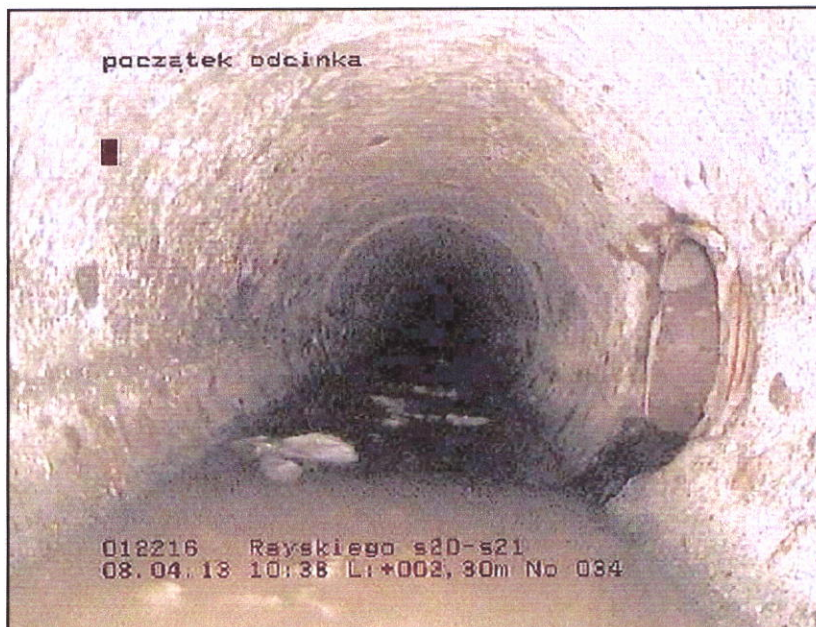

Kaseta nr. 513


pęknięta ściana kanału, z prawej

Foto nr 035

Video 012247

Odległość /m 2,40

ATV BW-R

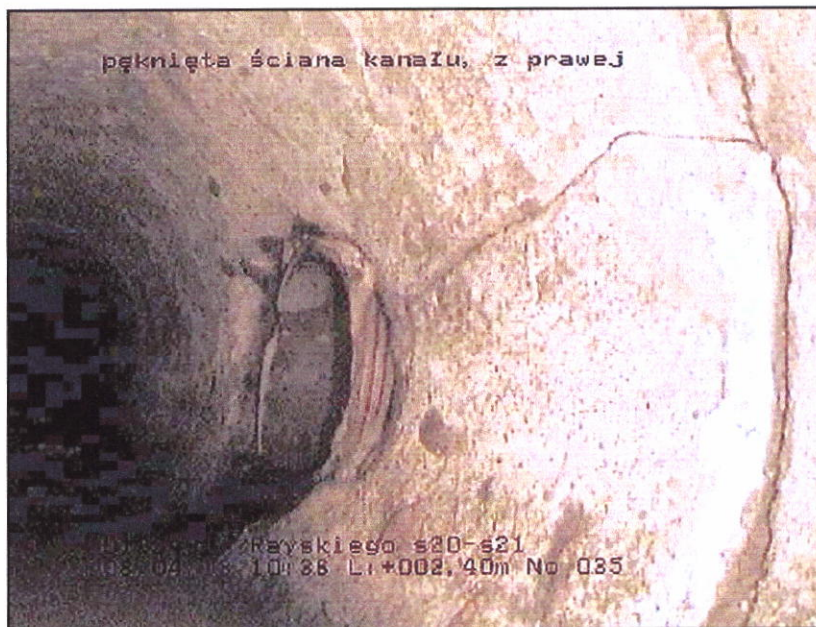

Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, żle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 036

Video 012319
Odległość /m 2,90

ATV SNMR



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału

Foto nr 037

Video 012349
Odległość /m 3,30

ATV BW--



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Górna studnia

0955-s20

Dolna studnia

0955-s21

Insp. nr.

16.894

Data insp.

08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny

spiętrzenie ścieków, wys. = 0,10m

Foto nr 038

Video 012417

Odległość /m 3,70

ATV W-S

, wys = 0,10m



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 039

Video 012447

Odległość /m 4,30

ATV BW-O



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Górna studnia

0955-s20

Dolna studnia

0955-s21

Insp. nr.

16.894

Data insp.

08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 040

Video 012514

Odległość /m 5,10

ATV BW-O



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 041

Video 012541

Odległość /m 6,20

ATV BW-O



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

korozja; początek uszkodzeń

Foto nr 042

Video 012600
Odległość /m 6,50

ATV C---



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału

Foto nr 044

Video 012622
Odległość /m 6,80

ATV BW--



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 045

Video 012654
Odległość /m 7,70

ATV BW--



Kaseta nr. 513

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 046

Video 012731
Odległość /m 8,50

ATV SNML



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przeszkoda, sedymentacja (piasek),
redukcja = 40,00%

Foto nr 047

Video 012831
Odległość /m 8,80

ATV HDS

, red. = 40,00%



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału

Foto nr 048

Video 012851
Odległość /m 9,00

ATV BW--



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 049

Video 012910

Odległość /m 9,60

ATV BW--



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału

Foto nr 050

Video 012931

Odległość /m 10,60

ATV BW--



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 051

Video 013001
Odległość /m 11,10

ATV SNMR



Kaseta nr. 513

pęknięta ściana kanału

Foto nr 052

Video 013025
Odległość /m 11,30

ATV BW--



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 053

Video 013052
Odległość /m 11,90

ATV BW--



Kaseta nr. 513

korozja

Foto nr 054

Video 013123
Odległość /m 14,90

ATV C---



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału

Foto nr 055

Video 013147
Odległość /m 17,00

ATV BW--

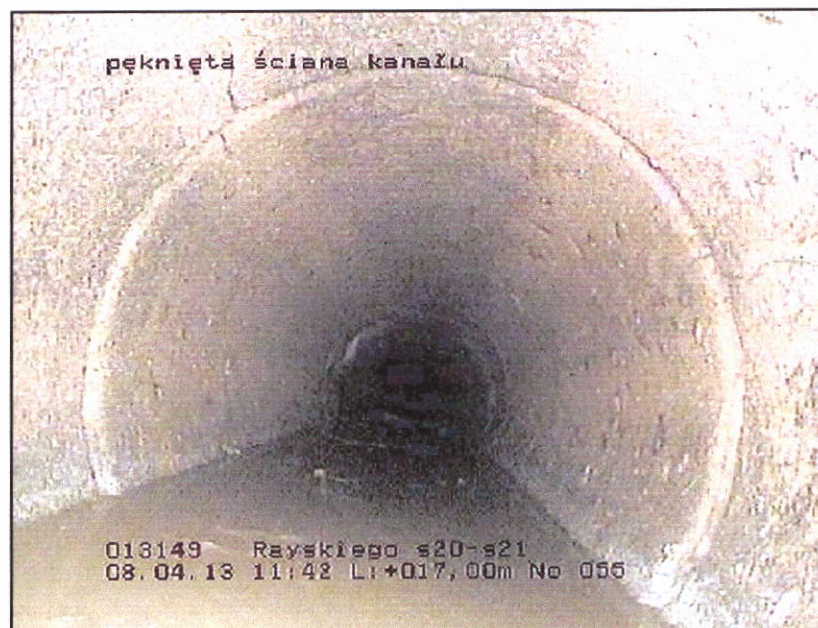

Kaseta nr. 513

rysa w przykanaliku, infiltracja;
przykanalik, z lewej

Foto nr 056

Video 013239
Odległość /m 19,10

ATV SREL



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

korozja

Foto nr 057

Video 013312
Odległość /m 22,20

ATV C---




Kaseta nr. 513

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 058

Video 013351
Odległość /m 25,40

ATV SNMR

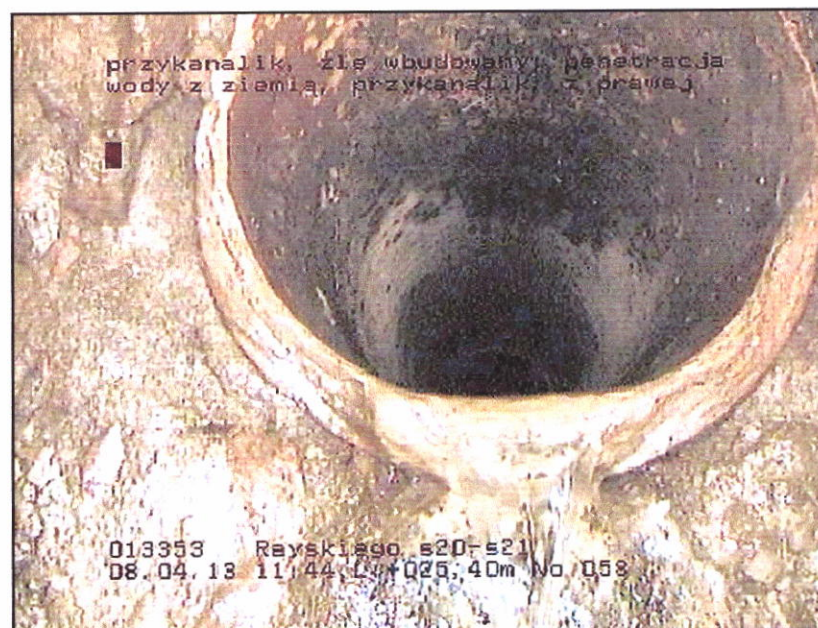

Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

spiętrzenie ścieków, wys. = 0,20m

Foto nr 059

Video 013426
Odległość /m 29,00

ATV W--S

, wys = 0,20m



Kaseta nr. 513

korozja

Foto nr 060

Video 013456
Odległość /m 32,60

ATV C---



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z lewej

Foto nr 061

Video 013600
Odległość /m 39,40

ATV BW-L

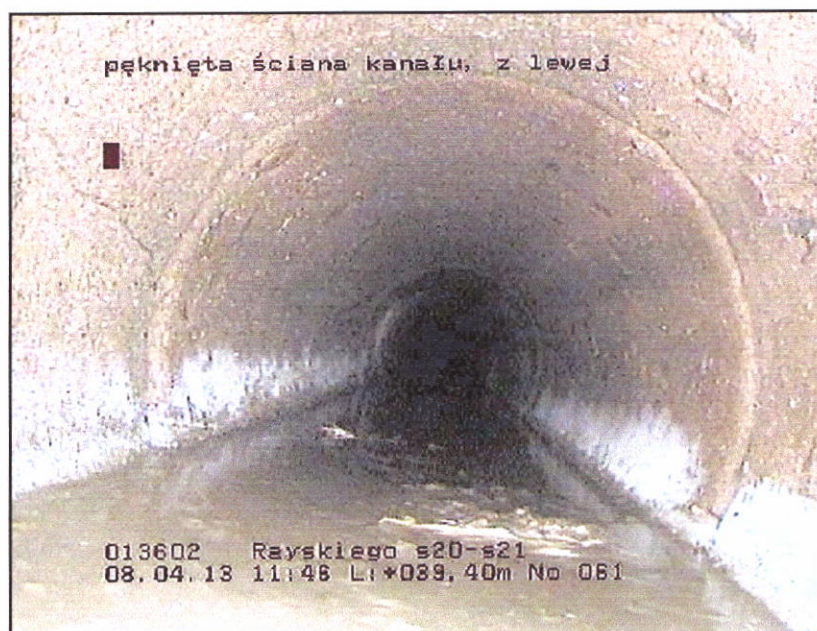

Kaseta nr. 513

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 062

Video 013642
Odległość /m 41,60

ATV SNML



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny


przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 063

Video 013727

Odległość /m 43,90

ATV SNMR

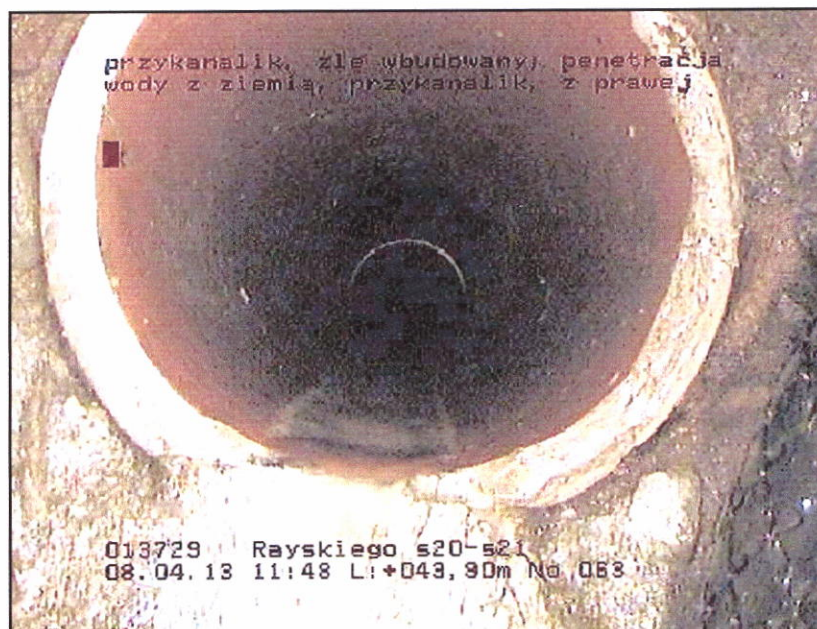

Kaseta nr. 513

korozja

Foto nr 064

Video 013756

Odległość /m 45,90

ATV C---



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

korozja

Foto nr 065

Video 013828
Odległość /m 51,10

ATV C---



Kaseta nr. 513

korozja

Foto nr 066

Video 013846
Odległość /m 52,10

ATV C---



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

korozja

Foto nr 067

Video 013909
Odległość /m 54,60

ATV C---




Kaseta nr. 513

odprysk rury, infiltracja, z lewej

Foto nr 068

Video 013956
Odległość /m 58,20

ATV BSEL

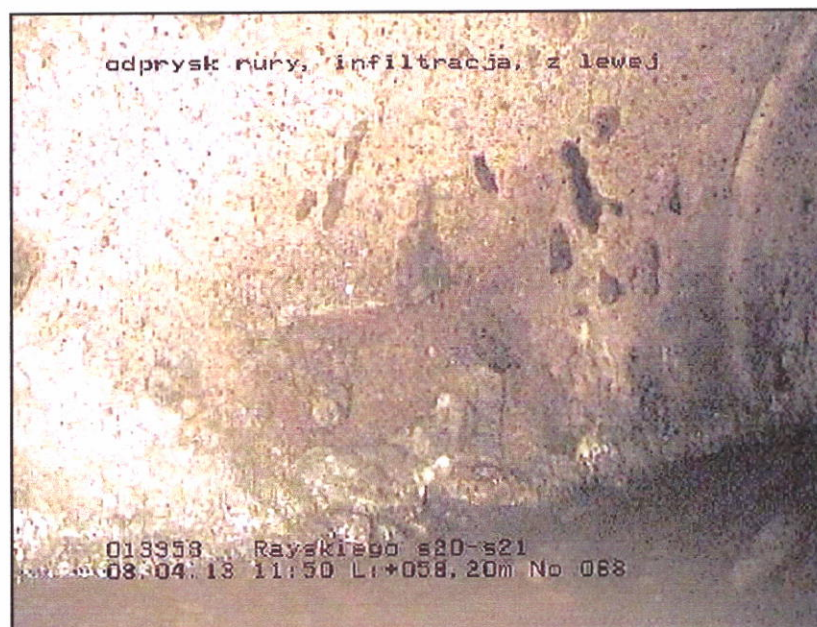

Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

korozja

Foto nr 069

Video 014022
Odległość / m 59,90

ATV C---



Kaseta nr. 513

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 070

Video 014116
Odległość / m 60,90

ATV SNML



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 071

Video 014159
Odległość /m 62,70

ATV SNMR



Kaseta nr. 513

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 072

Video 014220
Odległość /m 63,10

ATV SNMR



Kaseta nr. 513

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przeszkoda, w dnie

Foto nr 073

Video 014256
Odległość /m 65,70

ATV H-U

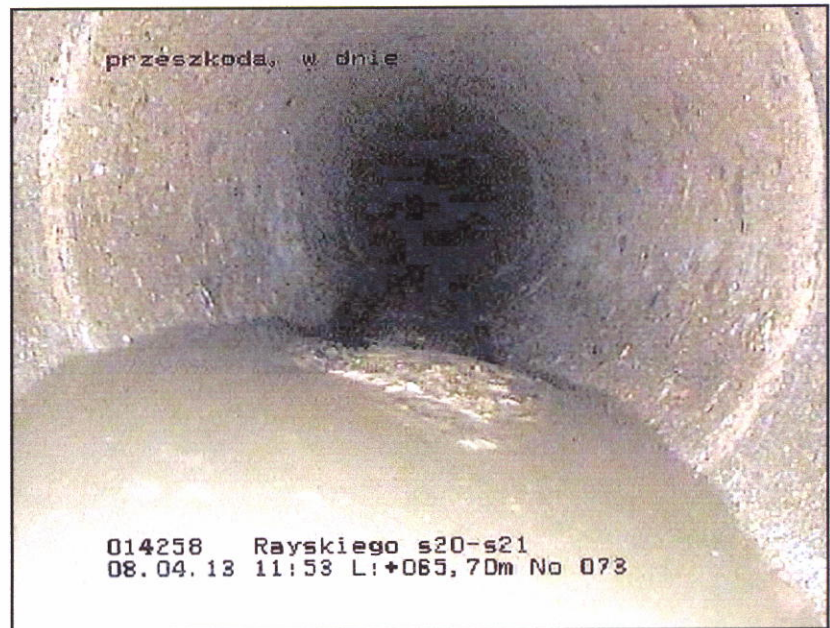

Kaseta nr. 513

korozja

Foto nr 074

Video 014317
Odległość /m 67,30

ATV C---



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek
0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20
Dolna studnia 0955-s21

Insp. nr. 16.894
Data insp. 08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, żle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 075

Video 014354
Odległość /m 70,70

ATV SNML



Kaseta nr. 513

korozja

Foto nr 076

Video 014423
Odległość /m 72,60

ATV C---



Kaseta nr. 513

Foto-raport odcinka

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Górna studnia

0955-s20

Insp. nr.

16.894

Dolna studnia

0955-s21

Data insp.

08.04.13

Kier. inspekcji Od górnej studni**Rodz. kanału**

Kanał ogólnospławny

korozja

Foto nr 077**Video** 014440**Odległość /m** 73,60**ATV** C---

Kaseta nr. 513

koniec odcinka

Foto nr 078**Video** 014525**Odległość /m** 77,70**ATV** EH

Kaseta nr. 513

Grafika spadków

Odcinek

0955-s21 0955-s20

Górna studnia 0955-s20

Dolna studnia 0955-s21

Dł. inspekcji 77,70m

Dł. odcinka 77,91m

Kier. inspekcji Od górnej studni

Insp. nr. 16.894

Data insp. 08.04.13

