


ZLECENIE	Podgórna Staromiejska
Miejscowość	Szczecin
Ulica	PODGÓRNA
Data inspekcji	16-01-2017
Rok budowy	

ODCINEK	
Numer	52769
Rodzaj kanału	Ogólnospławna
Materiał	Beton
Średnica	400 x 400 mm
Długość odcinka	8.770
Długość inspekcji	8.180
Śr. spadek zmierzony	
Kierunek pom.	pod spadek

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	33260	33267
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica		
Uwagi	PODGÓRNA	PODGÓRNA

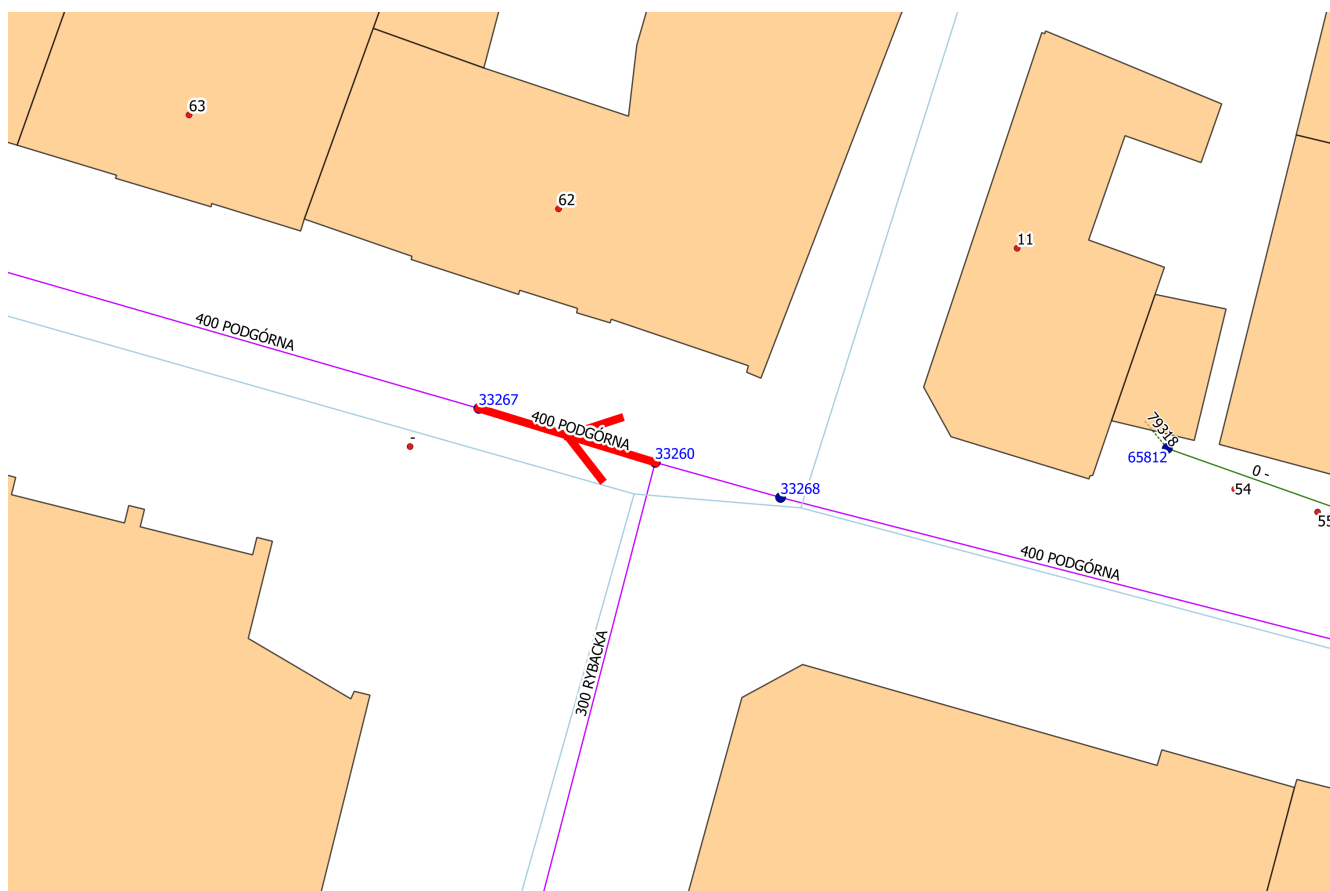

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	
2	0.43	C--	korozja	początek uszkodzeń
3	0.95	SE-O	przykanalik, wystający; przykanalik, z góry	3 cm
4	2.03	C--	korozja	
5	2.99	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
6	2.99	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
7	3.72	C-R	korozja, z prawej	
8	5.65	C-L	korozja, z lewej	
9	7.28	BS-O	odprysk rury, z góry	
10	7.28	FSB	stwierdzono naprawienie uszkodzenia	
11	6.98	LV--	przesunięcie rur, pionowo	
12	8.18	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji



0.00 m - HA - początek odcinka



0.43 m - C--- - korozja
początek uszkodzeń



0.95 m - SE-O - przykanalik, wystający; przykanalik, z góry
3 cm



2.03 m - C--- - korozja



2.99 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



2.99 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



3.72 m - C--R - korozja, z prawej



5.65 m - C--L - korozja, z lewej



7.28 m - BS-O - odpływ rury, z góry



7.28 m - FSB - stwierdzono naprawienie uszkodzenia




6.98 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo



8.18 m - IAB - inspekcja przerwana

Wykres spadku kanału


Średni spadek zmierzony: -1.34 % (-13.40 ‰)
Pomiar od studni 33260 do studni 33267

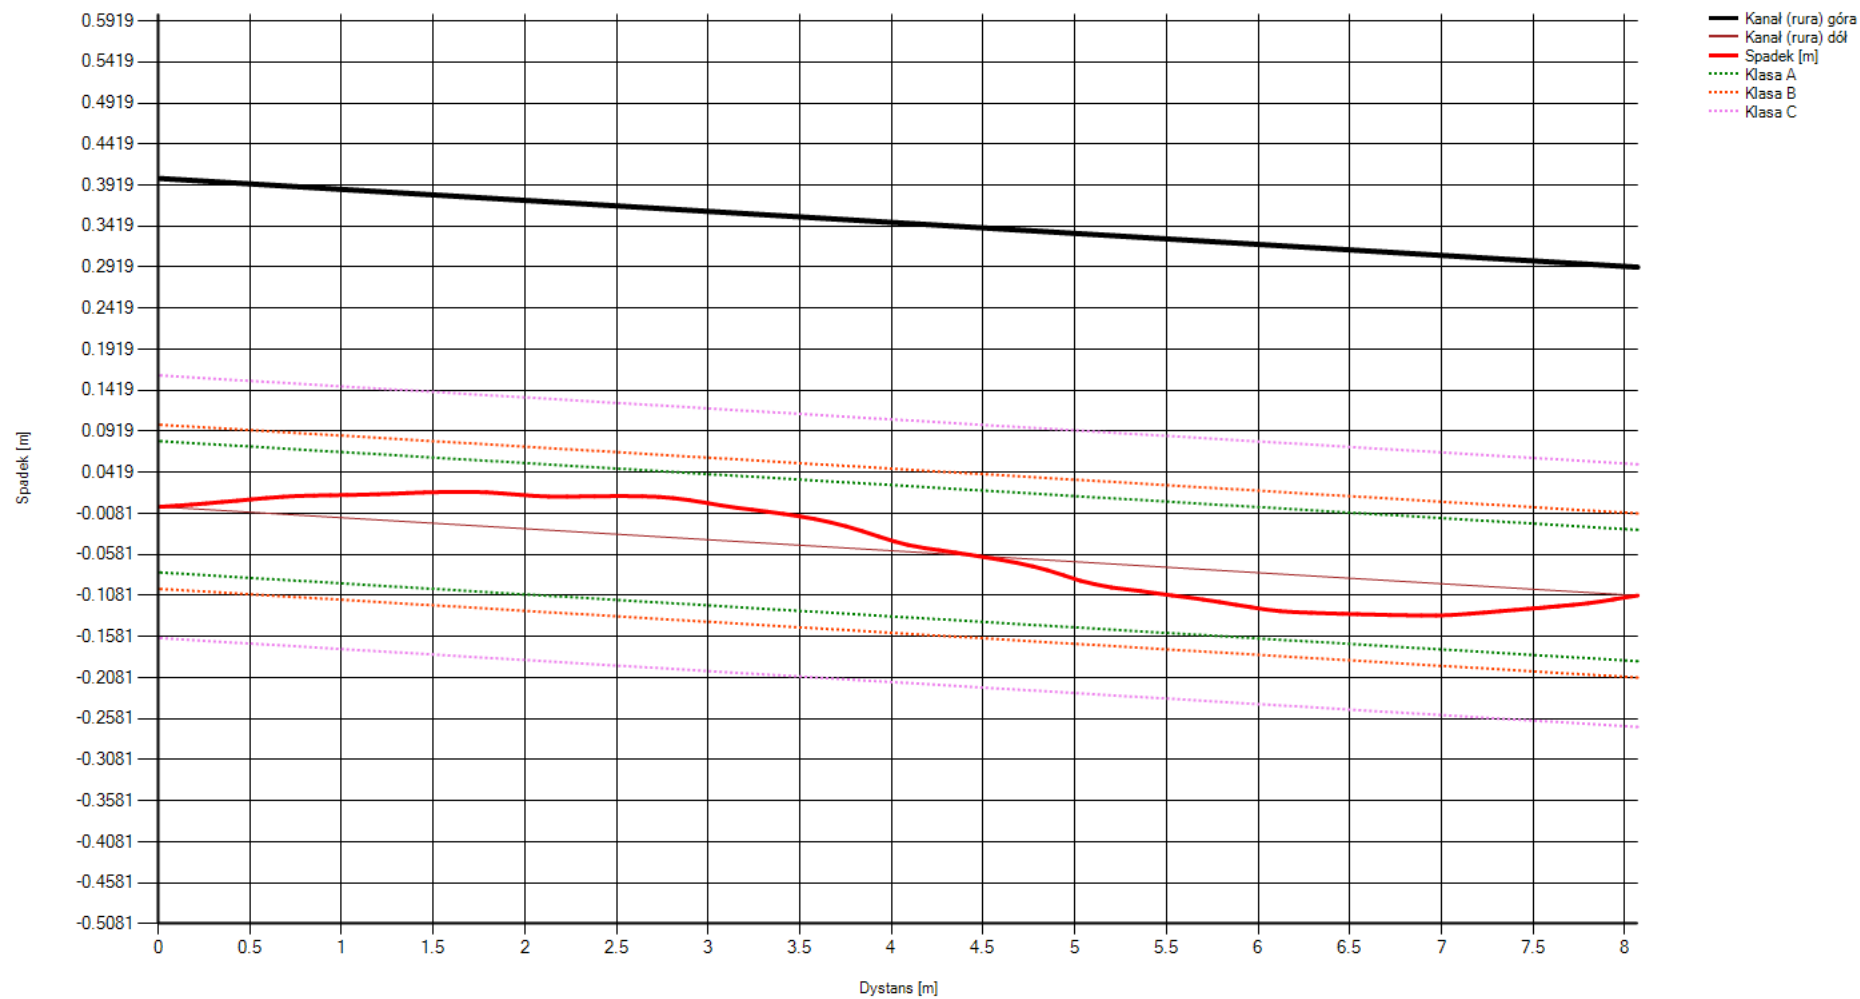

Schemat kanału

Pomiar od studni 33260 do studni 33267

Studnia początkowa: 33260

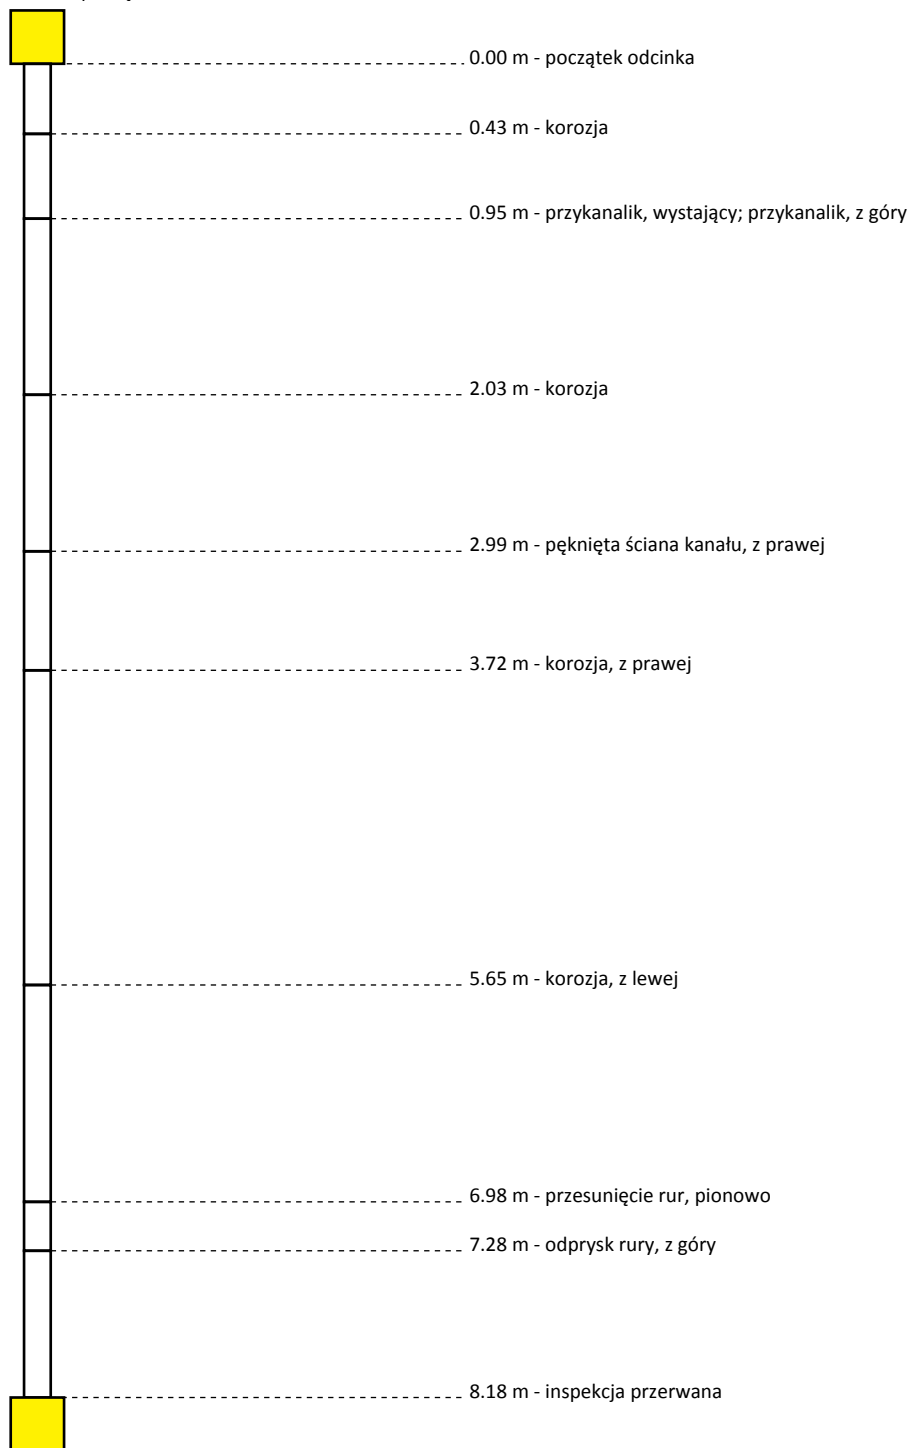

Studnia końcowa: 33267

Protokół stanu przyłącza

Przyłącze na dystansie w kanale: 0.95 m

Ulica: PODGÓRNA 62

Długość	Średnica	Rzędna początku	Rzędna końca
Nawierzchnia	Rodzaj przyłącza	Materiał przyłącza	Stan techniczny

Dystans	Grupa uszkodzeń	Uszkodzenie	Kierunek	Komentarz	P/K
-0.01	N	HA początek odcinka			
0.63	J	BW-- pęknięta ściana kanału			
0.89	N	QVR zmiana kierunku			
1.10	J	BWB- pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia			
1.87	J	LV-U przesunięcie rur, pionowo, w dnie			
1.87	N	TVS kamera nie może jechać dalej (stop)			
1.87	N	IAB inspekcja przerwana			

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



-0.01 m - HA - początek odcinka




0.63 m - BW-- - pęknięta ściana kanału




0.89 m - QVR - zmiana kierunku




1.10 m - BWB- - pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia

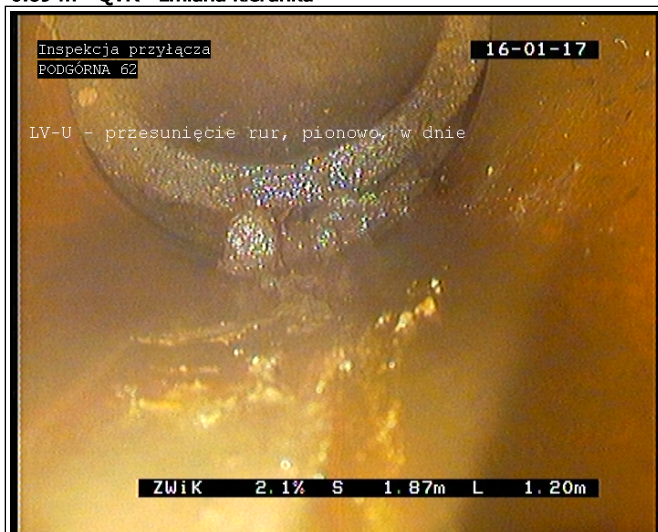

1.87 m - LV-U - przesunięcie rur, pionowo, w dnie

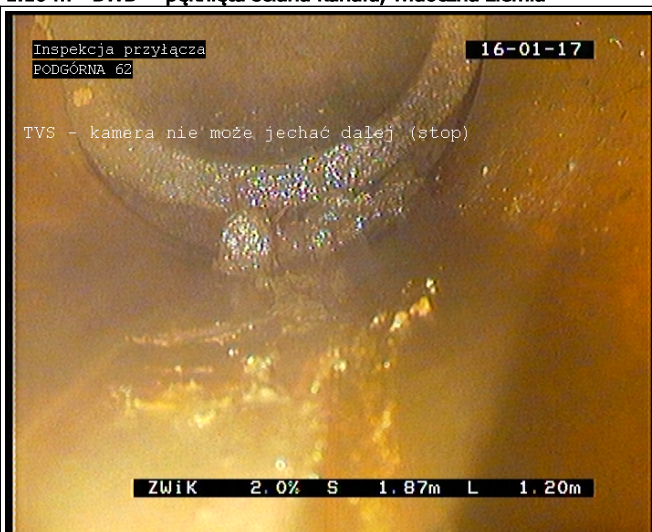

1.87 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

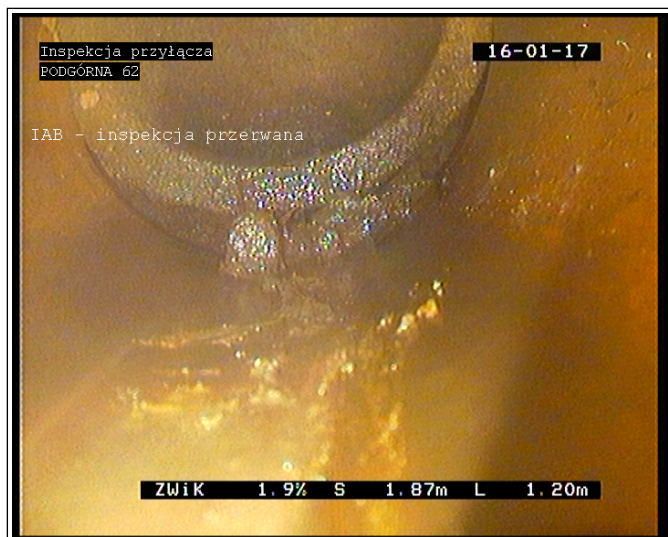

1.87 m - IAB - inspekcja przerwana