
Protokół inspekcji nr 01.01079
PODGÓRNA

ZLECENIE	Podgórna Staromiejska
Miejscowość	Szczecin
Ulica	**PODGÓRNA**
Data inspekcji	18-01-2017
Rok budowy	

ODCINEK	
Numer	52767
Rodzaj kanału	Ogólnospławna
Materiał	Beton
Średnica	400 x 400 mm
Długość odcinka	52.120
Długość inspekcji	52.100
Śr. spadek zmierzony	
Kierunek pom.	pod spadek

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	33266	33265
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica		
Uwagi	PODGÓRNA	PODGÓRNA

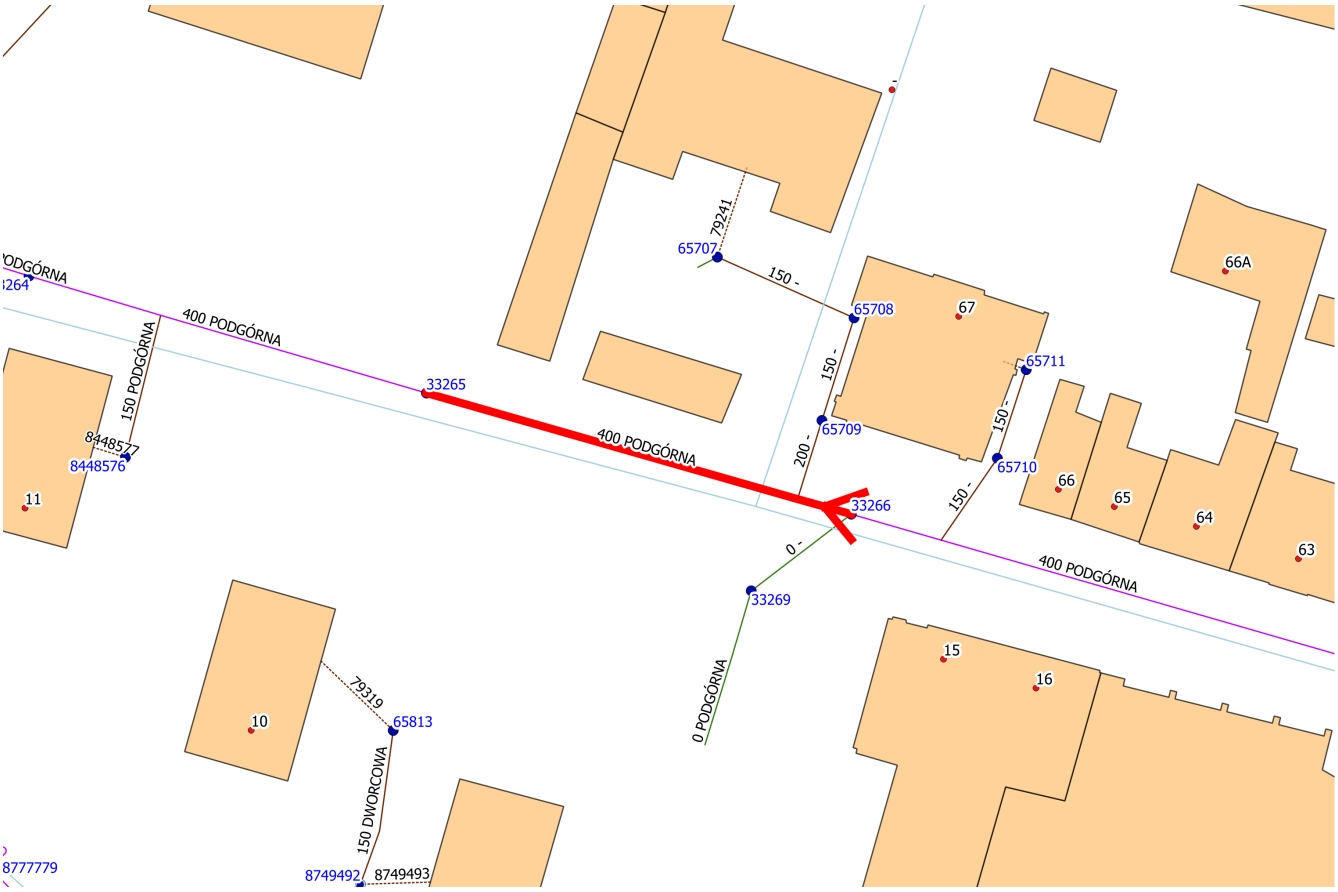

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	2.45	HA	początek odcinka	
2	2.45	C---	korozja	początek uszkodzeń
3	4.95	SE-R	przykanalik, wystający; przykanalik, z prawej	3 cm
4	7.05	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
5	7.33	S--O	przykanalik, z góry	
6	7.33	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
7	7.33	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
8	7.42	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
9	8.32	SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej	
10	8.32	UABL	nieszczelność, włączenie rury, widoczna ziemia, z lewej	
11	9.23	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
12	9.75	SE-O	przykanalik, wystający; przykanalik, z góry	3 cm

13	10.15	SE-L	przykanalik, wystający; przykanalik, z lewej	9 cm
14	11.22	S--R	przykanalik, z prawej	
15	12.12	S--R	przykanalik, z prawej	
16	14.39	SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej	
17	14.39	C---	korozja	
18	15.84	S--O	przykanalik, z góry	
19	16.48	S--L	przykanalik, z lewej	
20	17.66	UCER	nieszczelność, złącze rur, infiltracja, z prawej	
21	21.47	S--R	przykanalik, z prawej	
22	21.47	BW-U	pęknięta ściana kanału, w dnie	
23	21.47	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
24	25.58	HI-L	przeszkoda, naciek, z lewej	
25	26.03	S--L	przykanalik, z lewej	
26	26.62	BC-L	ubytek rury, w złączu, z lewej	
27	27.09	C--U	korozja, w dnie	
28	27.09	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
29	27.76	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
30	27.76	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
31	30.74	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
32	30.74	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
33	31.13	S--O	przykanalik, z góry	
34	34.09	S--L	przykanalik, z lewej	
35	34.69	S--O	przykanalik, z góry	
36	34.69	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
37	35.74	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
38	42.33	S--L	przykanalik, z lewej	
39	42.86	SE-O	przykanalik, wystający; przykanalik, z góry	
40	44.08	SE-L	przykanalik, wystający; przykanalik, z lewej	7 cm
41	44.08	C---	korozja	
42	46.33	C---	korozja	
43	47.59	S--O	przykanalik, z góry	
44	50.10	UCBR	nieszczelność, złącze rur, widoczna ziemia, z prawej	
45	52.10	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji



2.45 m - HA - początek odcinka



2.45 m - C--- - korozja
początek uszkodzeń



4.95 m - SE-R - przykanalik, wystający; przykanalik, z prawej
3 cm



7.05 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



7.33 m - S--O - przykanalik, z góry




7.33 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej




7.33 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



7.42 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry

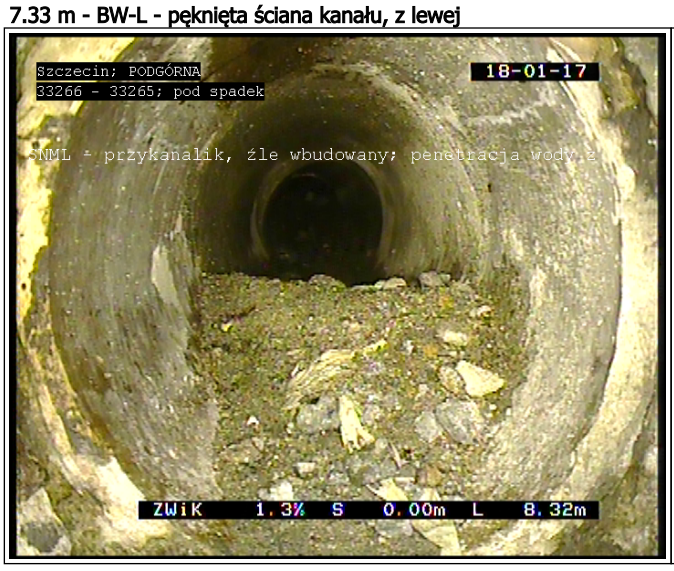

8.32 m - SNML - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej

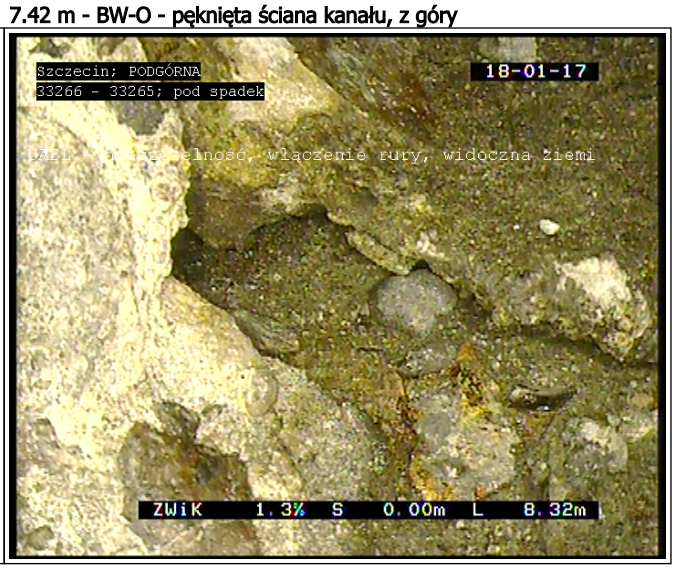

8.32 m - UABL - nieszczelność, włączenie rury, widoczna ziemia, z lewej



9.23 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



9.75 m - SE-O - przykanalik, wystający; przykanalik, z góry 3 cm



10.15 m - SE-L - przykanalik, wystający; przykanalik, z lewej 9 cm



11.22 m - S--R - przykanalik, z prawej



12.12 m - S--R - przykanalik, z prawej



14.39 m - SNMR - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej



14.39 m - C--- - korozja



15.84 m - S--O - przykanalik, z góry



16.48 m - S--L - przykanalik, z lewej




17.66 m - UCER - nieszczelność, złącze rur, infiltracja, z prawej



21.47 m - S--R - przykanalik, z prawej



21.47 m - BW-U - pęknięta ściana kanału, w dnie

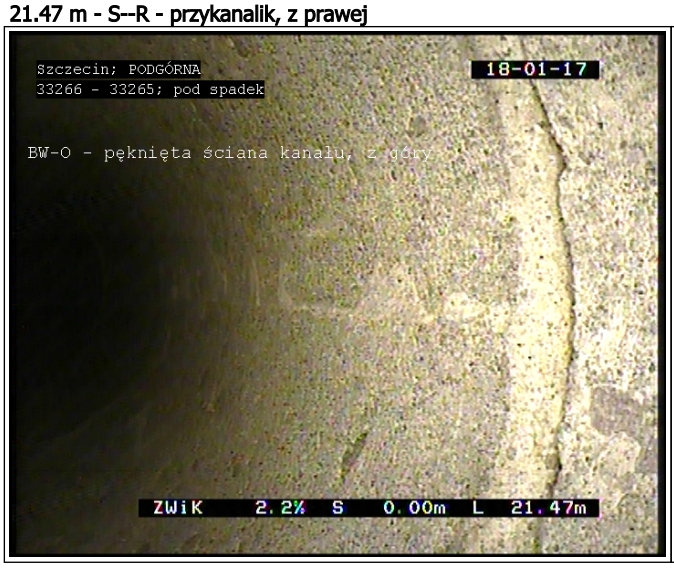

21.47 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



25.58 m - HI-L - przeszkoda, naciek, z lewej



26.03 m - S--L - przykanalik, z lewej



26.62 m - BC-L - ubytek rury, w złączu, z lewej



27.09 m - C--U - korozja, w dnie



27.09 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



27.76 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



27.76 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



30.74 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej




30.74 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



31.13 m - S--O - przykanalik, z góry



34.09 m - S--L - przykanalik, z lewej

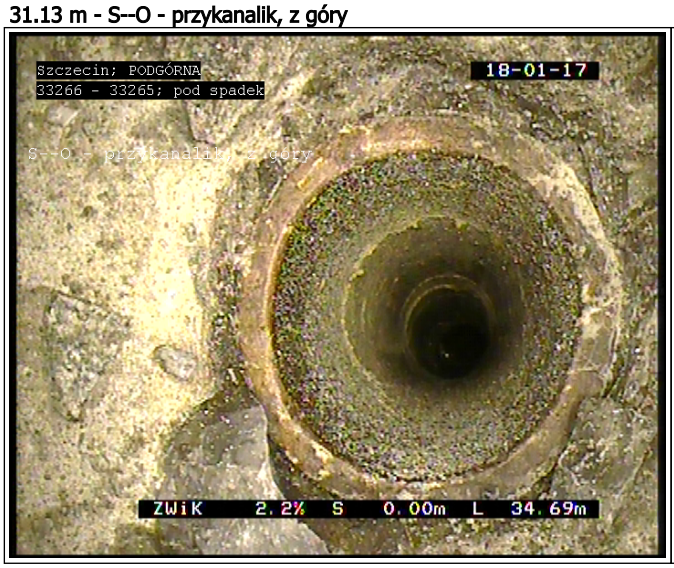

34.69 m - S--O - przykanalik, z góry




34.69 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry




35.74 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



42.33 m - S--L - przykanalik, z lewej

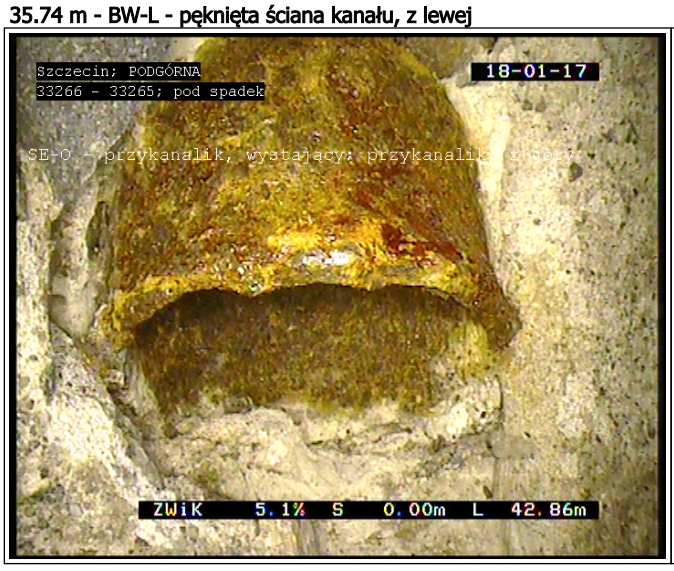

42.86 m - SE-O - przykanalik, wystający; przykanalik, z góry

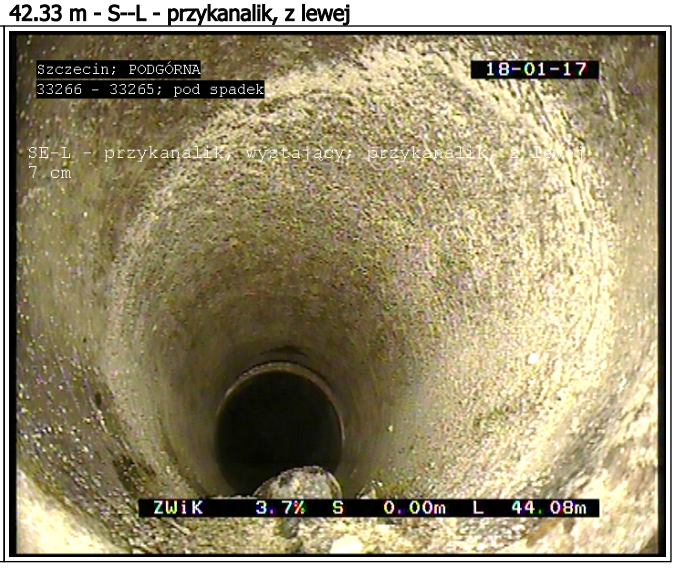

44.08 m - SE-L - przykanalik, wystający; przykanalik, z lewej
7 cm



44.08 m - C--- - korozja



46.33 m - C--- - korozja



47.59 m - S--O - przykanalik, z góry




50.10 m - UCBR - nieszczelność, złącze rur, widoczna ziemia, z prawej



52.10 m - EH - koniec odcinka

Wykres spadku kanału


Średni spadek zmierzony: 2.20 % (22.02 ‰)
Pomiar od studni 33266 do studni 33265

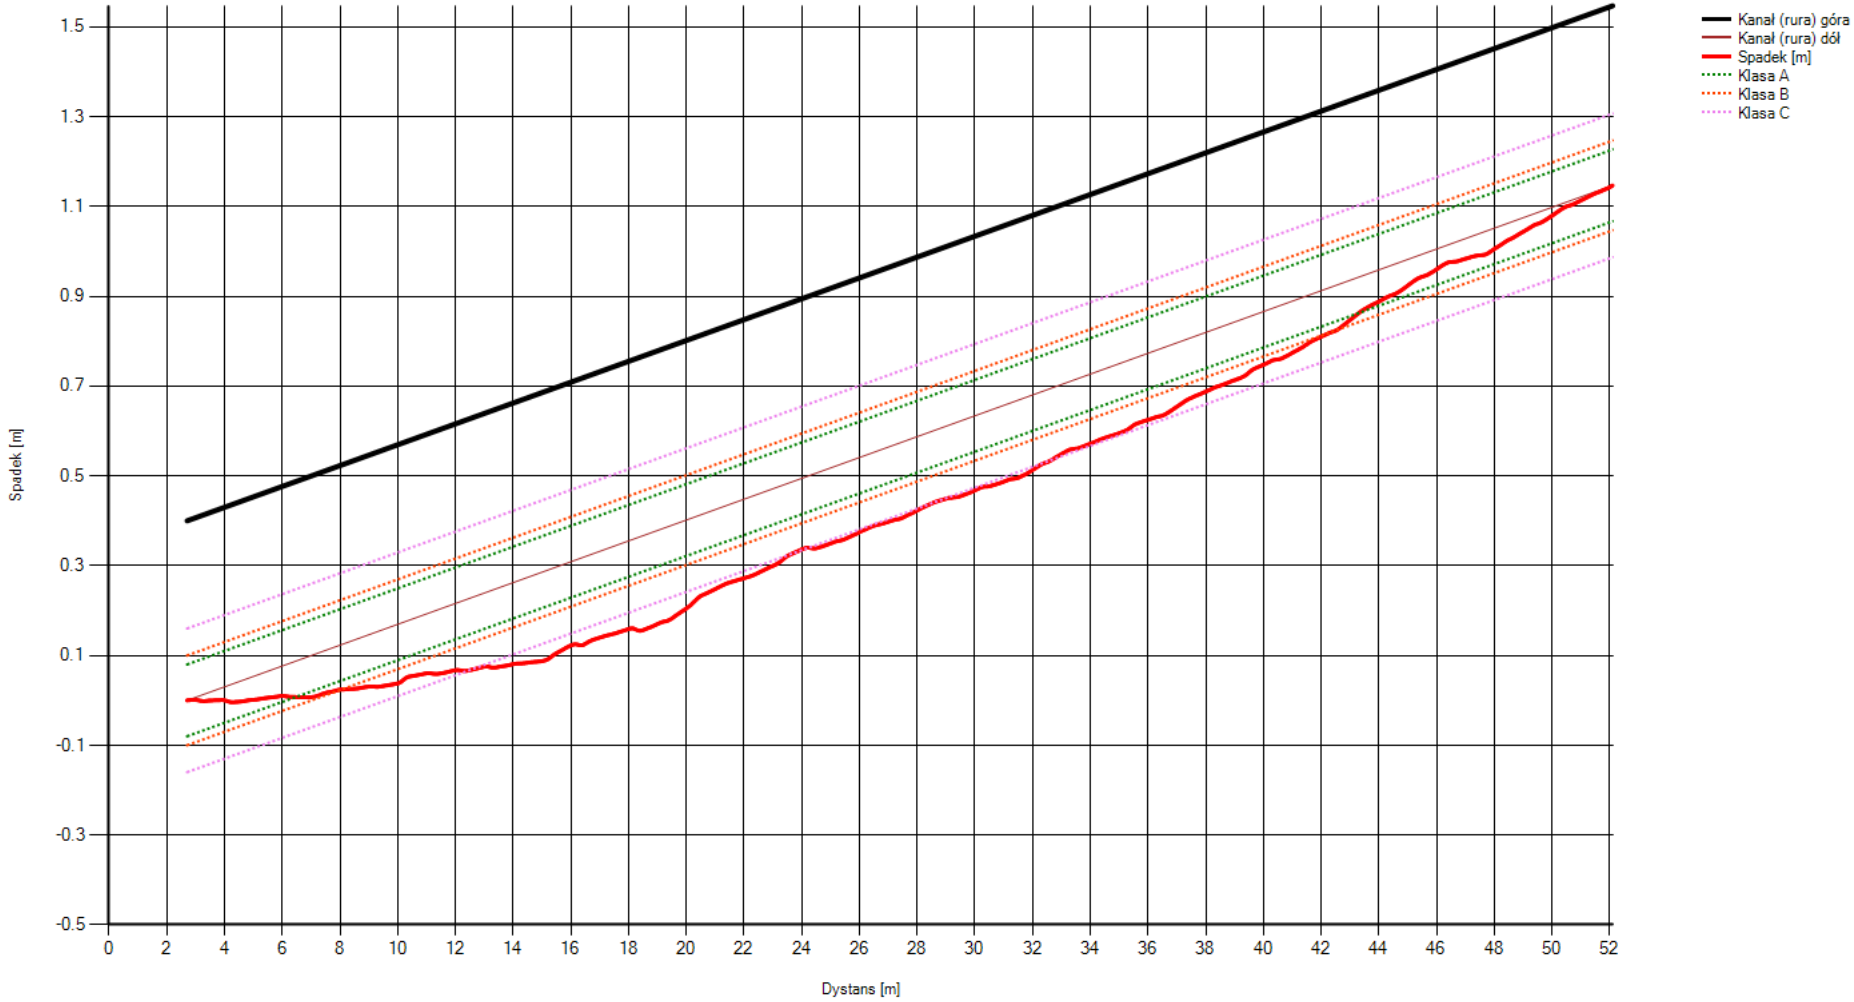

Schemat kanału

Pomiar od studni 33266 do studni 33265

Studnia początkowa: 33266

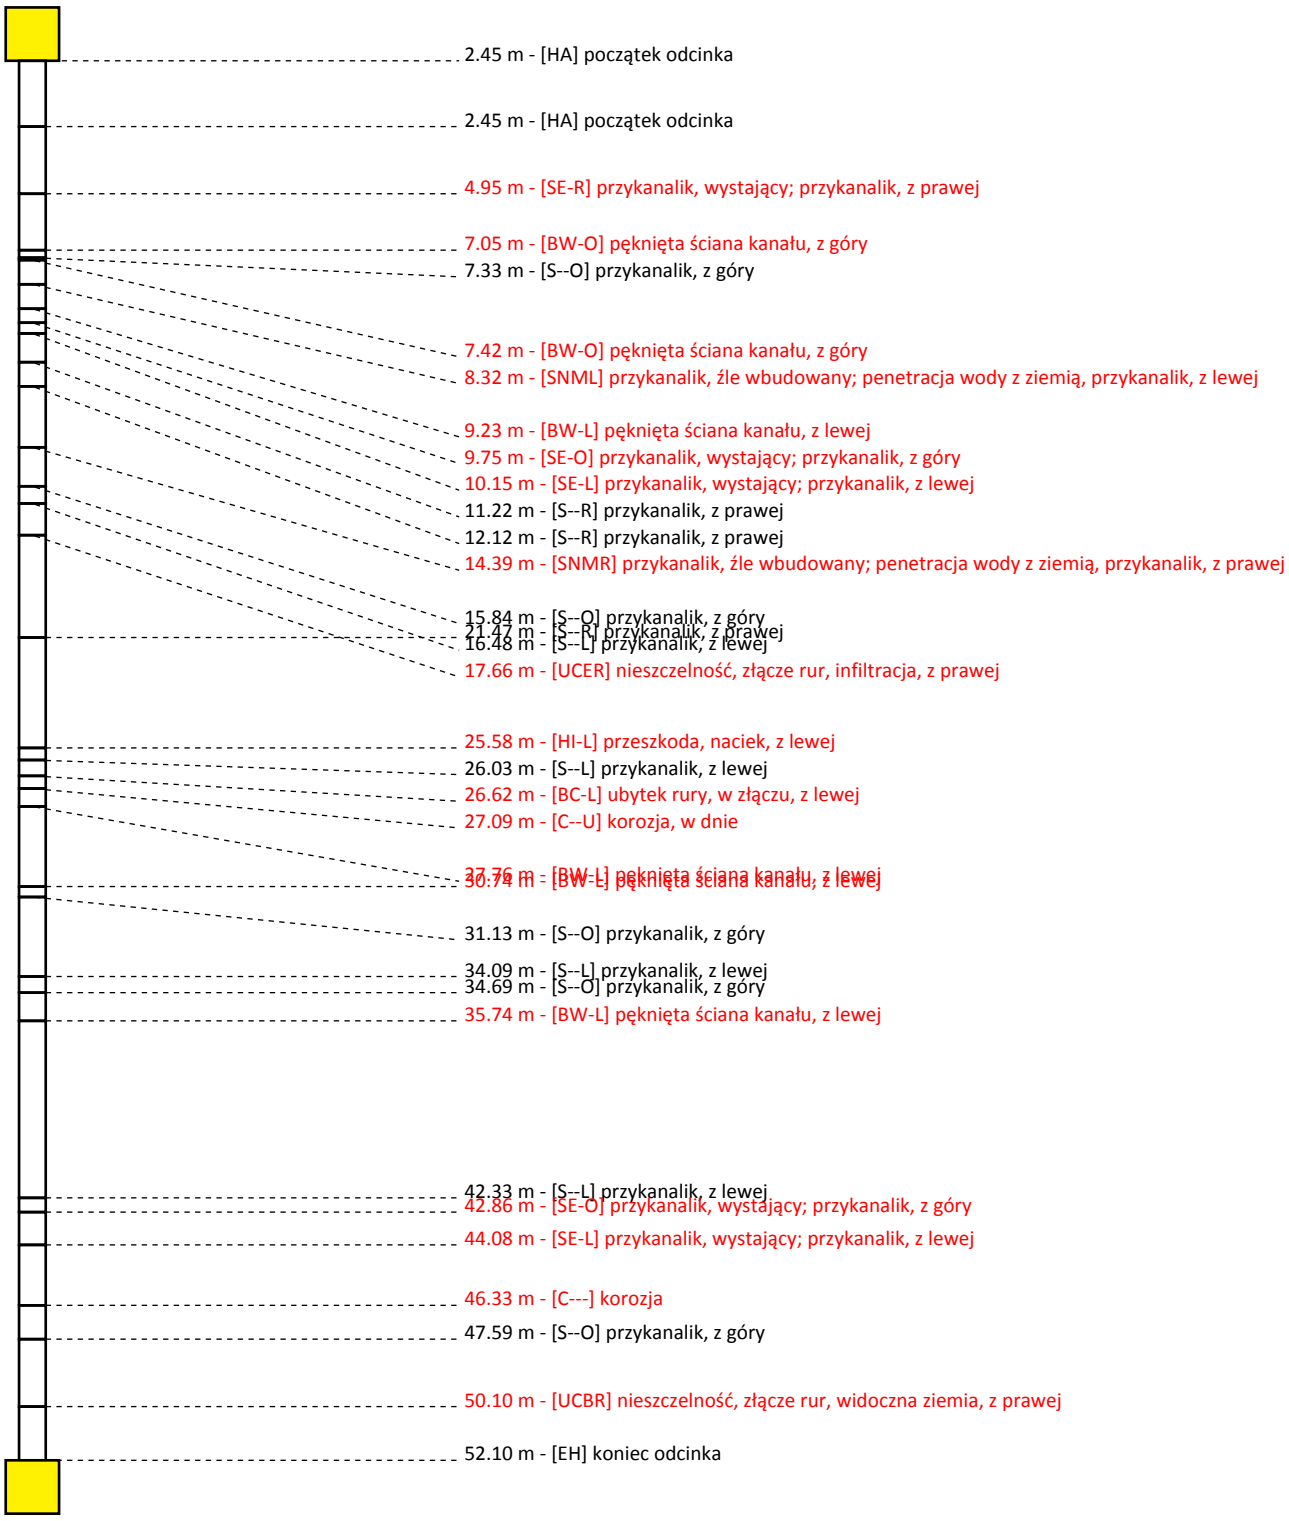

Studnia końcowa: 33265

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji	**67**	Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	Kamionka
Nr kanału	52767	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	4.95				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.01	HA	początek odcinka	
2	0.84	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
3	2.84	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
4	3.49	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
5	6.89	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
6	6.89	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
7	6.89	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.01 m - HA - początek odcinka



0.84 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej




2.84 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



3.49 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



6.89 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

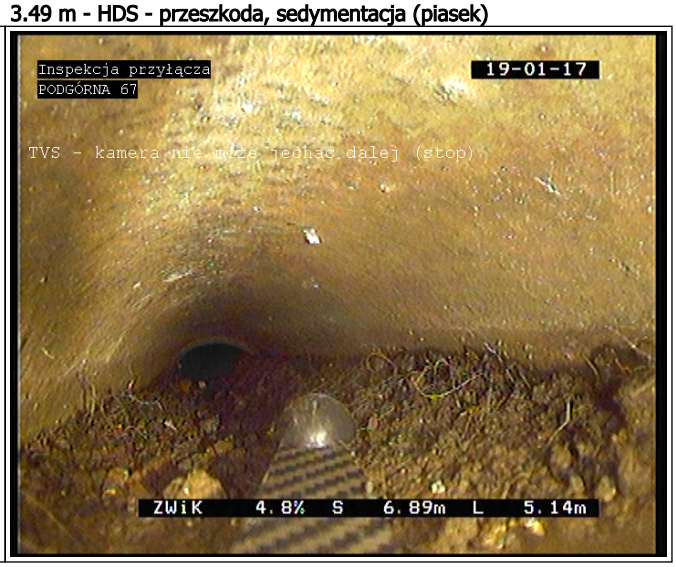

6.89 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



6.89 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji	**67**	Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	
Nr kanału	52767	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	7.33				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.01	HA	początek odcinka	
2	0.89	QVR	zmiana kierunku	
3	0.98	**BW-L**	pęknięta ściana kanału, z lewej	
4	1.91	**BT--**	pęknięcie, zawał kanału	
5	1.91	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
6	1.91	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.01 m - HA - początek odcinka



0.89 m - QVR - zmiana kierunku



0.98 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



1.91 m - BT-- - pęknięcie, zawał kanału



1.91 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



1.91 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	8.32		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.02	HA	początek odcinka	
2	0.86	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	3.36	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
4	3.36	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
5	3.36	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.02 m - HA - początek odcinka




0.86 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

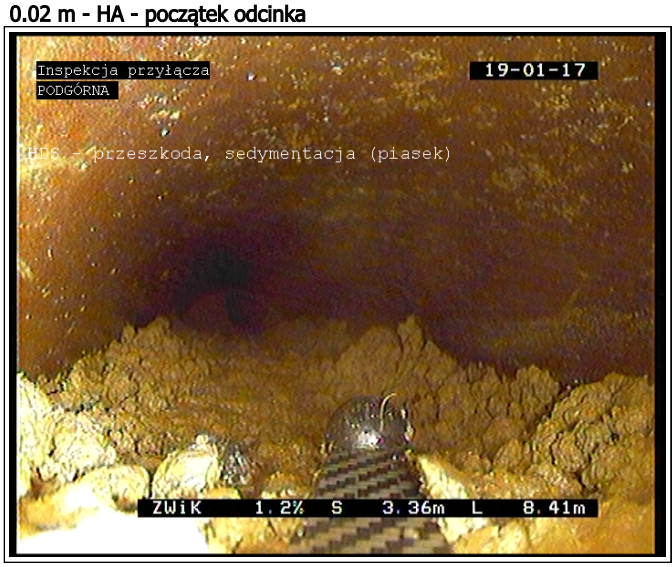

3.36 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

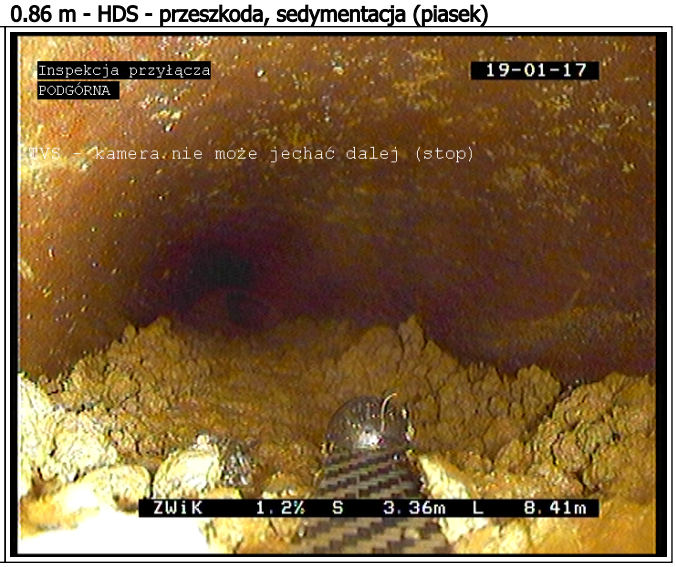

3.36 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

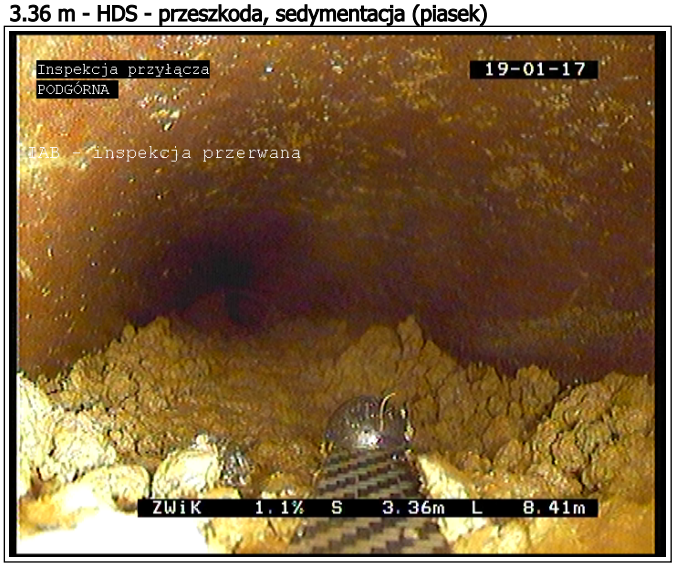

3.36 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	9.75		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.01	HA	początek odcinka	
2	0.01	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
3	0.01	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.01 m - HA - początek odcinka



0.01 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



0.01 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	10.15		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.01	HA	początek odcinka	
2	0.77	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	2.41	BW--	pęknięta ściana kanału	
4	2.65	QVN	zmiana średnicy	
5	2.66	WV	zmiana materiału na	pcv
6	3.65	WV	zmiana materiału na	kamionka
7	3.65	QVN	zmiana średnicy	
8	6.19	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
9	6.19	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
10	6.19	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.01 m - HA - początek odcinka



0.77 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

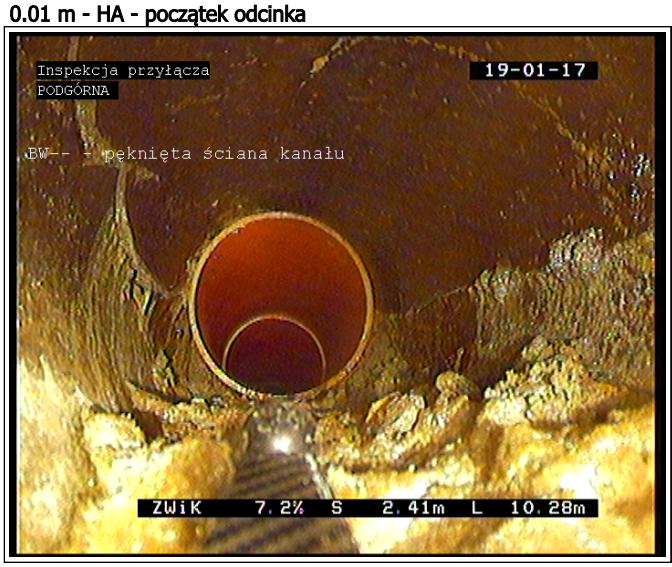

2.41 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

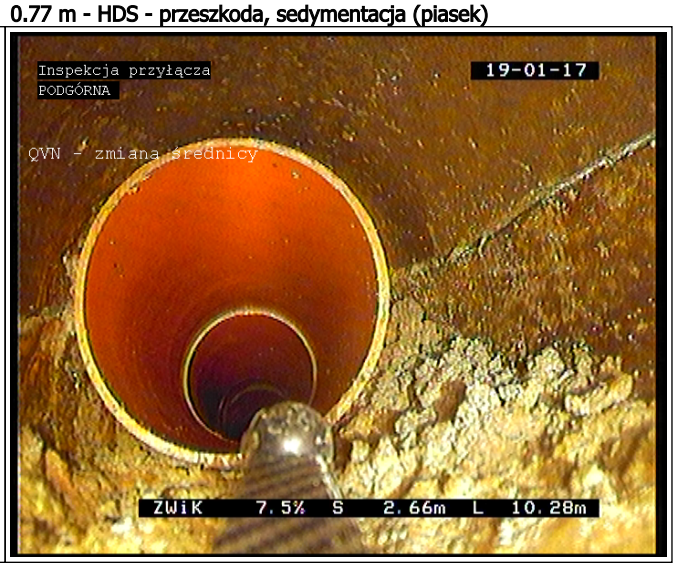

2.65 m - QVN - zmiana średnicy



2.66 m - WV - zmiana materiału na pcv



3.65 m - WV - zmiana materiału na kamionka



3.65 m - QVN - zmiana średnicy



6.19 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



6.19 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



6.19 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza


Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	11.22		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.03	HA	początek odcinka	
2	6.95	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
3	7.44	**BT--**	pęknięcie, zawał kanału	
4	7.44	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
5	7.44	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.03 m - HA - początek odcinka

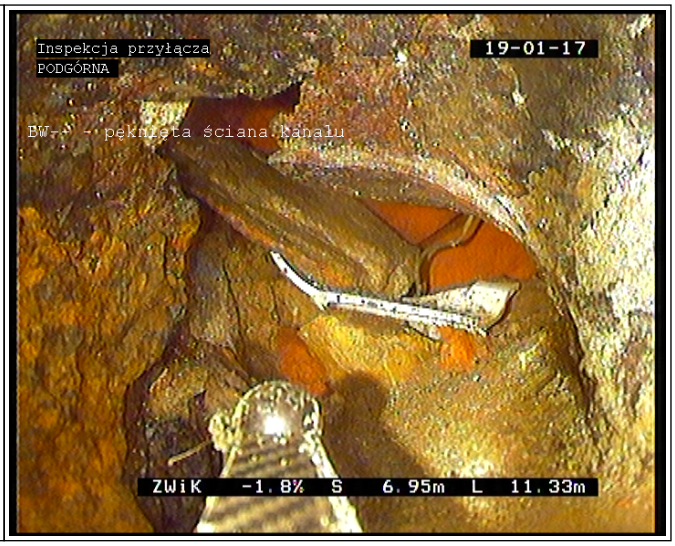


6.95 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

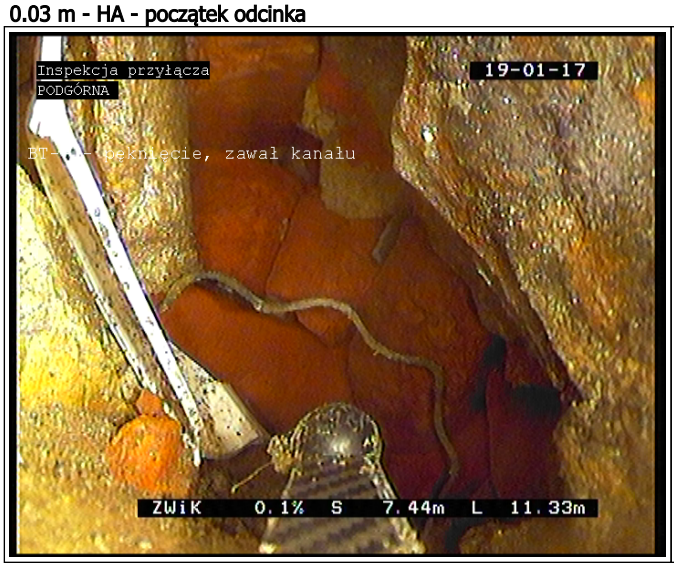

7.44 m - BT-- - pęknięcie, zawał kanału



7.44 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

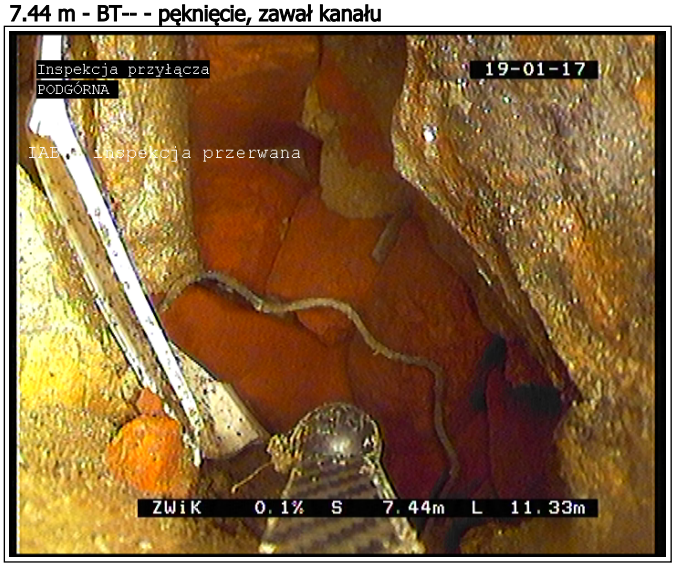

7.44 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	12.12		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.19	HA	początek odcinka	
2	2.58	QVR	zmiana kierunku	
3	2.58	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
4	2.58	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.19 m - HA - początek odcinka



2.58 m - QVR - zmiana kierunku



2.58 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



2.58 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	14.39		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.07	HA	początek odcinka	
2	0.51	**H---**	przeszkoda	
3	2.97	**BT--**	pęknięcie, zawał kanału	
4	2.97	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
5	2.97	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.07 m - HA - początek odcinka




0.51 m - H--- - przeszkoda



2.97 m - BT-- - pęknięcie, zawał kanału



2.97 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

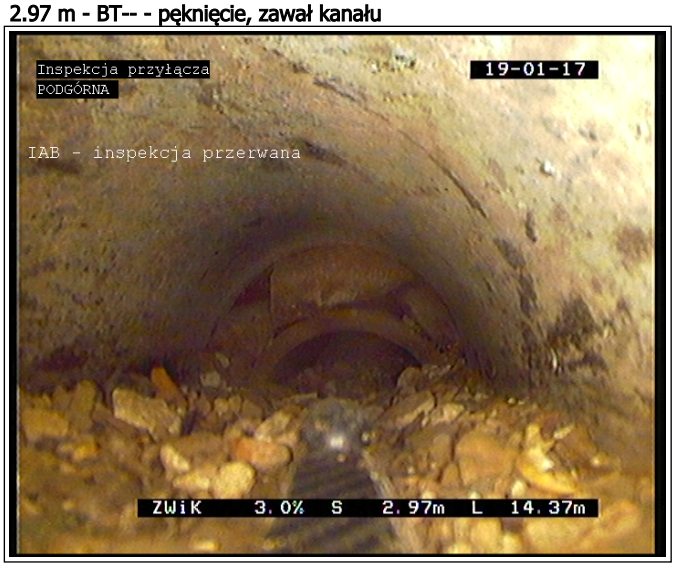

2.97 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	Kamionka
Nr kanału	52767	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	15.84				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.21	HA	początek odcinka	
2	0.82	**BW-U**	pęknięta ściana kanału, w dnie	
3	0.82	QVR	zmiana kierunku	
4	1.81	WV	zmiana materiału na	pcv
5	2.47	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.21 m - HA - początek odcinka



0.82 m - BW-U - pęknięta ściana kanału, w dnie



0.82 m - QVR - zmiana kierunku

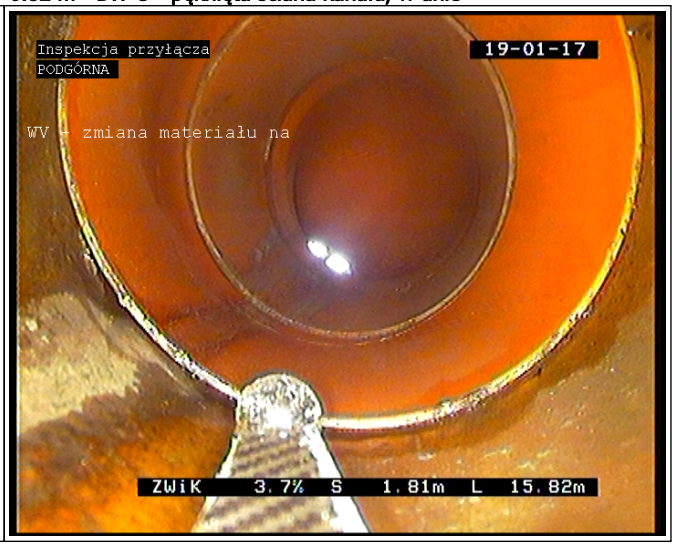

1.81 m - WV - zmiana materiału na pcv



2.47 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	Kamionka
Nr kanału	52767	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	16.48				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.10	HA	początek odcinka	
2	0.98	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
3	3.89	**BW-R**	pęknięta ściana kanału, z prawej	
4	4.58	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
5	4.90	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.10 m - HA - początek odcinka




0.98 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



3.89 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej

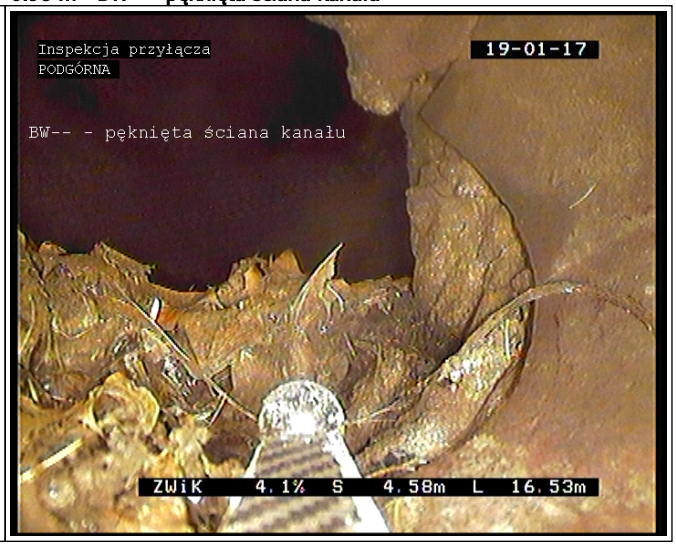

4.58 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

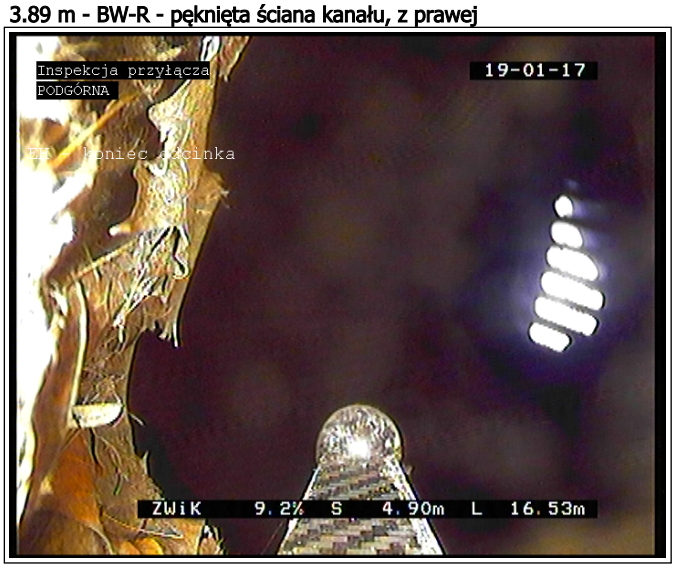

4.90 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	21.47		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.12	HA	początek odcinka	
2	0.71	**H---**	przeszkoda	
3	4.02	**H---**	przeszkoda	
4	4.44	S--R	przykanalik, z prawej	
5	6.31	**H---**	przeszkoda	
6	6.86	**BW-O**	pęknięta ściana kanału, z góry	
7	7.09	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
8	7.14	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
9	7.14	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.12 m - HA - początek odcinka



0.71 m - H--- - przeszkoda



4.02 m - H--- - przeszkoda



4.44 m - S--R - przykanalik, z prawej



6.31 m - H--- - przeszkoda



6.86 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



7.09 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



7.14 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



7.14 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	Kamionka
Nr kanału	52767	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	26.03				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.13	HA	początek odcinka	
2	2.47	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	6.57	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
4	7.10	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
5	7.04	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
6	7.04	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.13 m - HA - początek odcinka



2.47 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

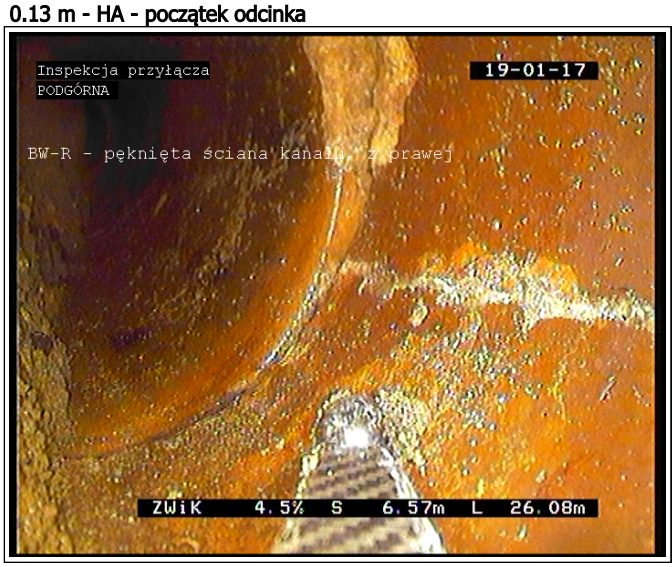

6.57 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



7.10 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



7.04 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



7.04 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	31.13		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.31	HA	początek odcinka	
2	1.56	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
3	1.56	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
4	1.74	QVR	zmiana kierunku	
5	2.16	**BT--**	pęknięcie, zawał kanału	
6	2.16	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
7	2.16	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.31 m - HA - początek odcinka



1.56 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

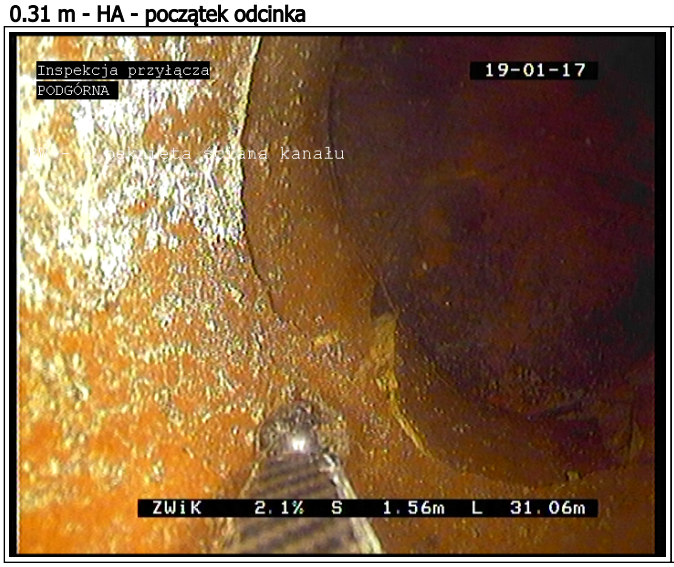


1.56 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



1.74 m - QVR - zmiana kierunku



2.16 m - BT-- - pęknięcie, zawał kanału

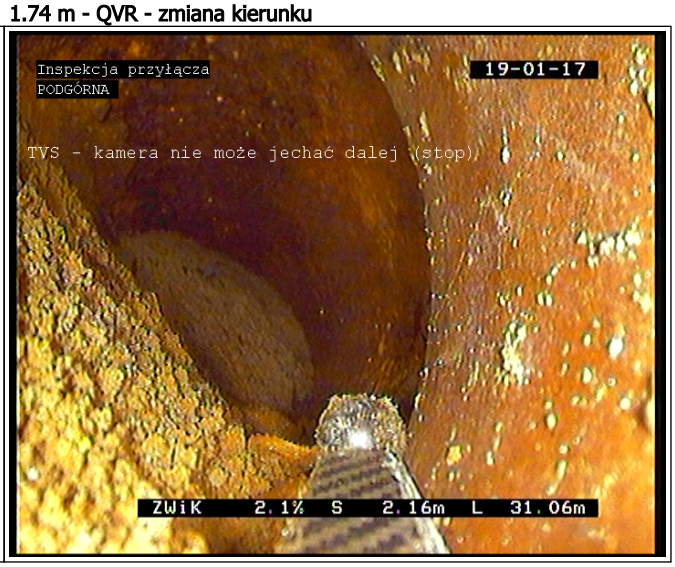

2.16 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



2.16 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	34.09		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.04	HA	początek odcinka	
2	2.84	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	6.67	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
4	6.91	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
5	6.91	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.04 m - HA - początek odcinka




2.84 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



6.67 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

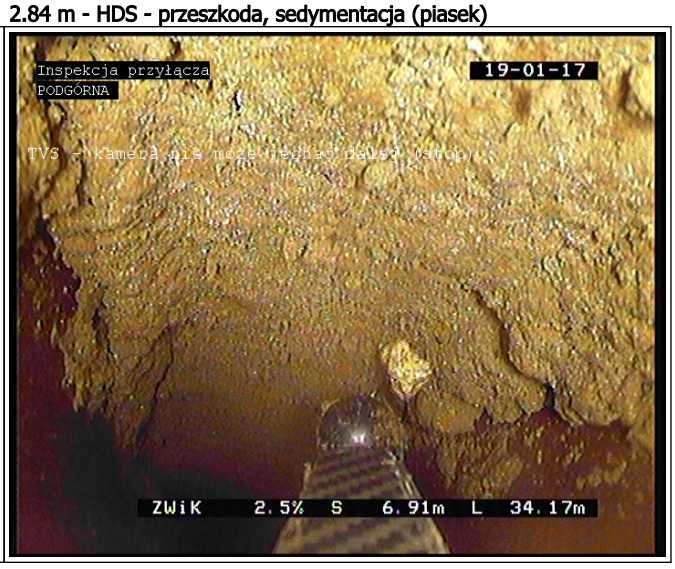

6.91 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

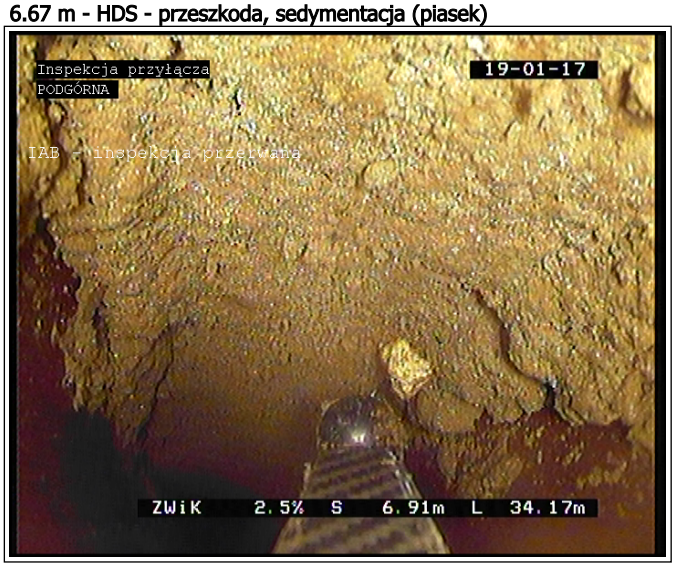

6.91 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	34.69		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.16	HA	początek odcinka	
2	0.58	**UCE-**	nieszczelność, złącze rur, infiltracja	
3	0.98	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
4	1.21	QVR	zmiana kierunku	
5	1.52	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
6	1.52	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
7	1.52	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.16 m - HA - początek odcinka



0.58 m - UCE- - nieszczelność, złącze rur, infiltracja

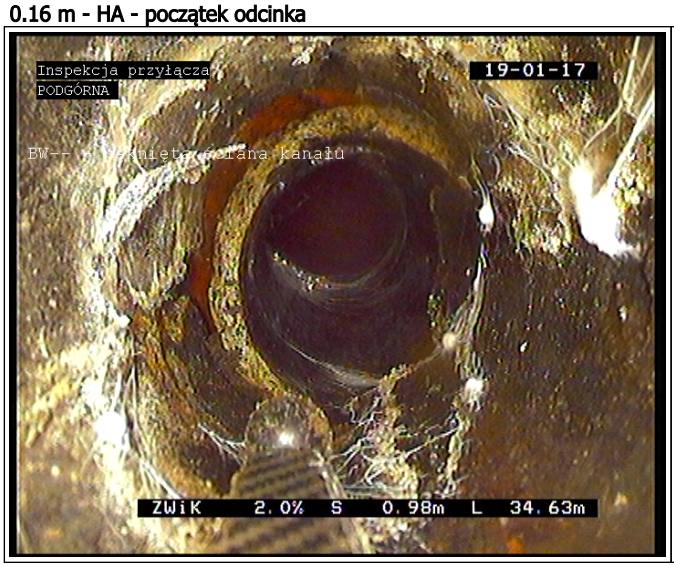

0.98 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



1.21 m - QVR - zmiana kierunku



1.52 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



1.52 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



1.52 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	
Nr kanału	52767	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	42.33				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.07	HA	początek odcinka	
2	1.78	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	3.89	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
4	5.02	**BW-L**	pęknięta ściana kanału, z lewej	
5	6.12	**HP--**	przeszkoda, wrośnięte korzenie	
6	9.29	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
7	9.29	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
8	9.29	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.07 m - HA - początek odcinka



1.78 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



3.89 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

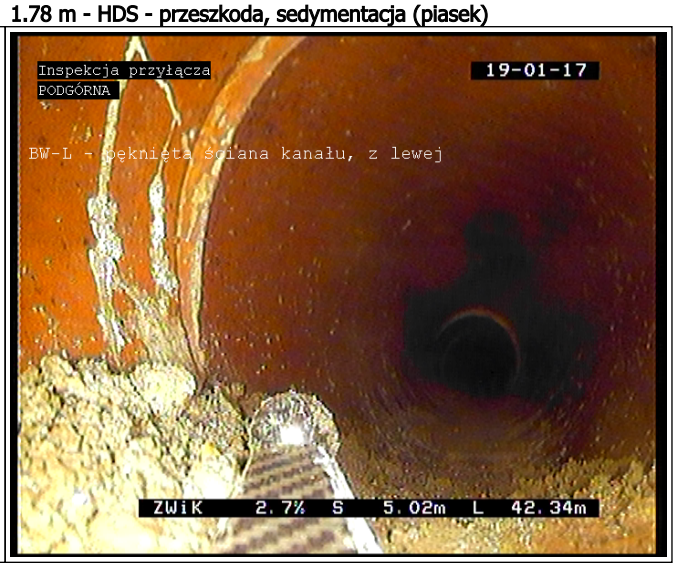

5.02 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



6.12 m - HP-- - przeszkoda, wrośnięte korzenie



9.29 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



9.29 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



9.29 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	42.86		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.11	HA	początek odcinka	
2	0.11	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
3	0.11	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.11 m - HA - początek odcinka



0.11 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



0.11 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	44.08		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.07	HA	początek odcinka	
2	1.82			
3	2.92	HP-U	przeszkoda, wrośnięte korzenie, w dnie	
4	4.85	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
5	6.96	UCEO	nieszczelność, złącze rur, infiltracja, z góry	
6	8.99	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
7	8.99	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
8	8.99	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.07 m - HA - początek odcinka



2.92 m - HP-U - przeszkoda, wrośnięte korzenie, w dnie



4.85 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



6.96 m - UCEO - nieszczelność, złącze rur, infiltracja, z góry



8.99 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



8.99 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



8.99 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**PODGÓRNA**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	18-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	52767	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	47.59		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.02	HA	początek odcinka	
2	0.00	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
3	0.02	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.02 m - HA - początek odcinka



0.00 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



0.02 m - IAB - inspekcja przerwana